


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	21
BETR.		NR
Motorkropp		16
B19/21		DATUM
		Juli
		78


Service meddelande

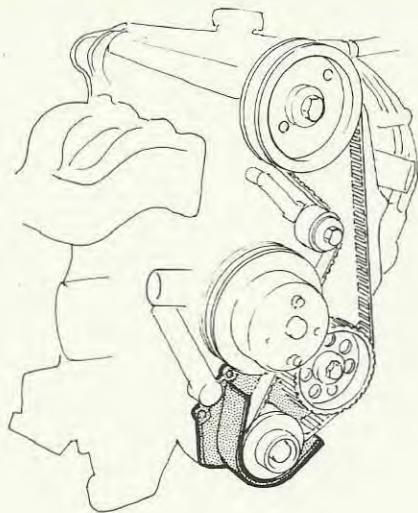


Ny främre tätningsfläns införd - motor B19/21

Enstaka fall där kuggremmen kuggat över har inträffat. Detta har visat sig bero på att snö trängt in till kuggremhjulet på vevaxeln.

Som åtgärd har en ny främre tätningsfläns införts, detaljnummer 1 276 055-9. "Spåret" i flänsen är annorlunda utformat.

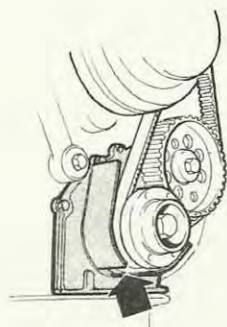

Tid. utf.

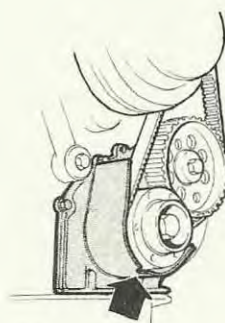


Nytt utf.

Den nya tätningsflänsen har införts i produktionen fr o m:

Motorutförande och detaljnr. Tillverkningsnr.

B19A	498 562	16224-
	498 563	1963-
B21A	498 550	8855-
	498 551	4611-
	498 552	20445-
	498 553	4069-
	498 556	2246-
	498 557	1324-
	498 583	899-
B21E	498 570	2253-
	498 571	2023-
	498 572	5081-
	498 573	2227-
	498 585	805-
B21F	498 576	1101-
	498 577	729-

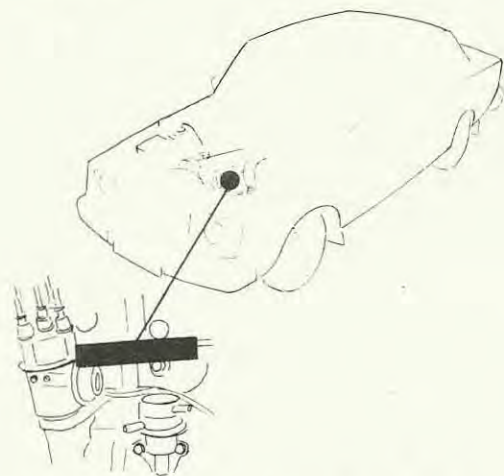

Motorutförande, detalj- och tillverkningsnummer är instansat på motorns vänstra sida.