


AVD.	P	2	GRUPP	21	
BETR.	Ljud från ventilmekanismen			NR	4
	B 21			DATUM	Juni 75

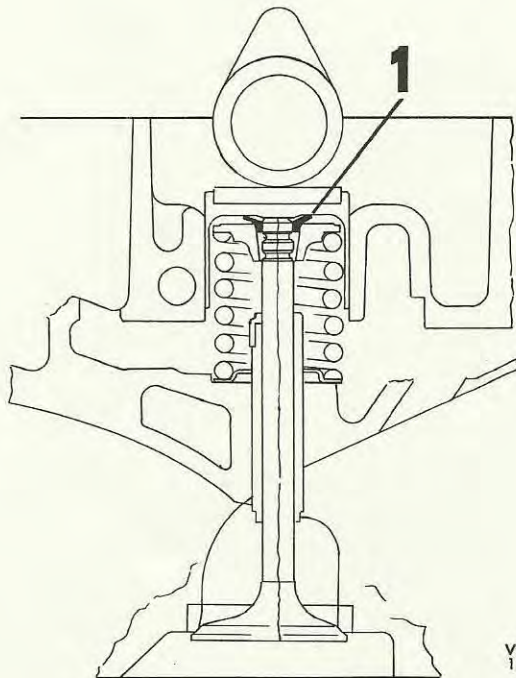

1. Gummiring

VOLVO
112848

I de fall, anmärkning förekommer på oljud från ventilmekanismen, vilket har förekommit på några enstaka B 21 motorer, kan detta åtgärdas.

Åtgärden består av, att en gummiring monteras på ventilens skaft, se bilden.

Material:

<u>Det.nr</u>	<u>Benämning</u>	<u>Antal</u>
1 219 648 - 1	Gummiring	8

Arbetsanvisning:

1. Demontera kamaxeln enligt anvisningarna i servicehandbok - Reparationsanvisningar "Avd 2 Motor B 21".
2. Lyft upp ventiltryckarna.
3. Montera gummiringarna på ventilskaften, såsom bilden visar.
4. Montera ventiltryckaren.
5. Montera kamaxeln enligt anvisningarna i servicehandboken.