


AVD.	P	2	GRUPP	23
BETR.	Slang till luftrenare 240 B20A		NR	3
			DATUM	Juli 75

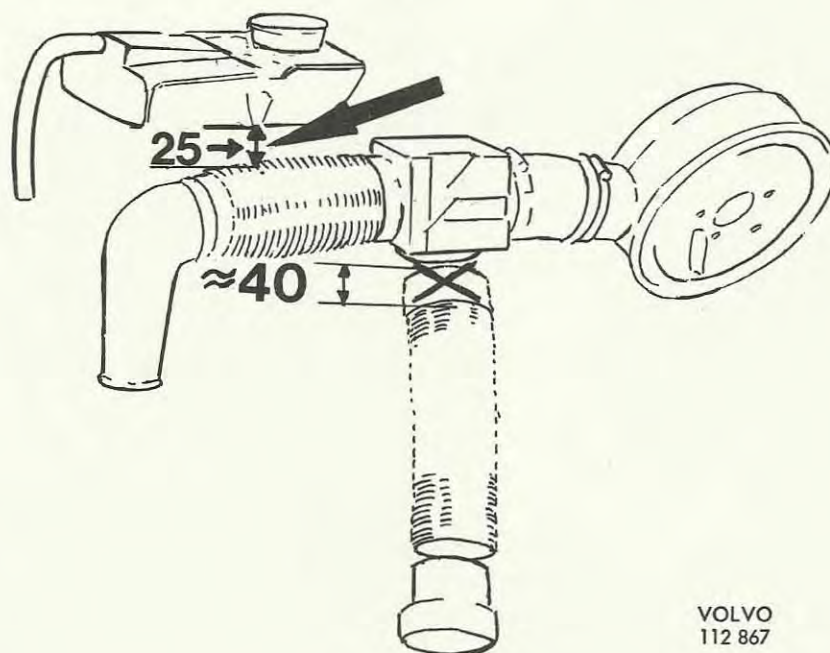

VOLVO
112 867

På vagn 240, med motor B20A, kan det förekomma att luftslangen ligger mot expansionstanken, så att nötning uppstår. I värsta fall kan nötningen leda till att expansionstanken läcker kylvätska. Upptäcks anläggning och nötning på expansionstanken åtgärdas enligt följande:

Korta varmluftslangen (slangen mellan luftspjäll och avgasrör) med ca 40 mm.

Montera därefter spjällhus och slangar så, att avståndet mellan expansionstanken och kallluftslangen/spjällhuset blir minst 25 mm.