



VOLVO


VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
FÖRGASARFLÖDNING	P
SU-HIF 6	GRUPP
B 20 B, B 20 D	23
	NR
DATUM	55
November 1972	


Åtgärd vid förgasarflödning, SU-HIF 6.

Det har visat sig, att en av orsakerna till förgasarflödning beror på att mässingstungan, som är nitad på flottören, kommer i kontakt med nålventilens hus eller nålventilen, på sådant sätt, att ventilen ej tätar vid stängt läge. Se bild 1.

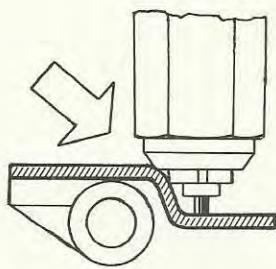


VOLVO
111 815

Bild 1.

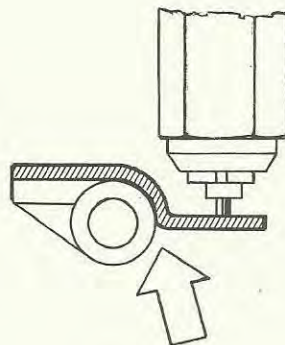

VOLVO
111 816

Bild 2.

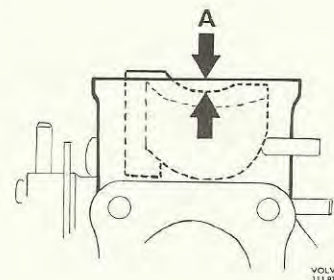

VOLVO
111 814

Bild 3. Flottörnivå:
A = 0,5 - 1,5 mm under flottörhusets fläns

Åtgärdas enligt följande:

- A. Böcka mässingstungan så att denna kommer i kontakt med flottörens axel, se pilen bild 2. Ev. plast-"skägg" på axeln skärs först bort. Justera flottörnivån och kontrollera att mässingstungan går fritt från nålventilen.
- B. Om åtgärd enl. A ej räcker, byt flottören mot en ny. Kontrollera och vid behov justera flottörnivån. Kontrollera att mässingstungan går fritt från nålventilen. Vid behov, åtgärda den nya flottören enligt A.