

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	24
BETR.		NR
Kontroll av styrtrycksventil		13
		DATUM
		Nov.
		76

Servicemeddelande

Detta meddelande ändrar följande servicehandbok, reparation och underhåll:


Avd 2(24) B27E sidan 16 punkt 8.



Rättelse av felaktigt angivet värde

Det tryck som angivits i boken gäller endast när motorn är igång.

De rätta trycken framgår av nedanstående. Det är lämpligt att klippa ut och klistra in texten i boken så att inga misstag kan uppstå.

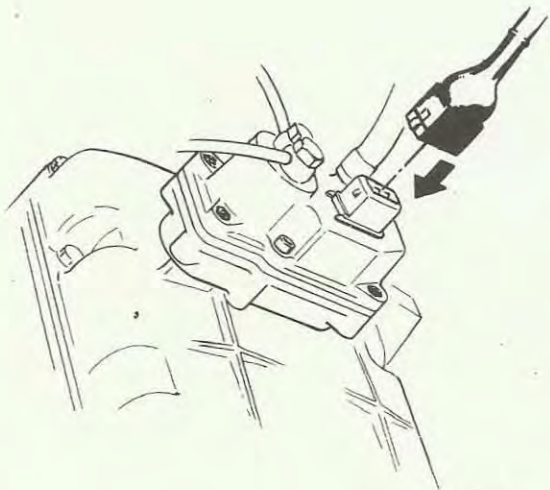

120 387

8. Anslut kontaktstycket till styrtrycksventilen

Efter omkring 4-5 min ska styrtrycket ha ökat till

1975: 275 - 305 kPa (2,7 - 3,0 kp/cm²)

1976-: 305 - 335 kPa (3,0 - 3,4 kp/cm²)

Vid fel:

Ta loss kontaktstycket från styrtrycksventilen och kontrollera med en testlampa om spänning finns.

Obs! Kontrollera mellan kontaktstyckets båda stift.

A. Spänning finns inte: tyder på felaktig ledning.

B. Spänning finns: kan betyda att styrtrycksventilen är felaktig. För kontroll, koppla in en ohmmätare mellan styrtrycksventilens kontaktstift.

a. Rätt utslag på ohmmätaren, 20-30 Ω: tyder på fel i kontaktstycke.

b. Inget eller felaktigt utslag på ohmmätaren: byt styrtrycksventil.

För kontroll av styrtrycksventilens vakuumfunktion, se sidan 18.