



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	KÄRVANDE STYRKOLV I BRÄNSLEMÄNGDMÄTAREN	PRODUKT	P
	B 20 med CI	GRUPP	24
DATUM	April 1974	NR	15



VOLVO  
112 288


### Åtgärd vid kärvande styrkolv

Med anledning av klagomål på kärvande styrkolv i bränslemängdmätaren vill vi påpeka vad som står i verkstadshandboken, nämligen att styrkolven endast får tvättas i ren vätska och renblåsas med tryckluft.

Fläckar på styrkolvens glidytor får endast gnidas bort med fingertryck.

Användning av slipmedel får absolut inte förekomma.

Är kolven repig eller sliten ska bränslemängdmätaren bytas. Reparation samt översyn och underhållstrimning behandlas ingående i verkstadshandboken, beställningsnr TP 10892/1.

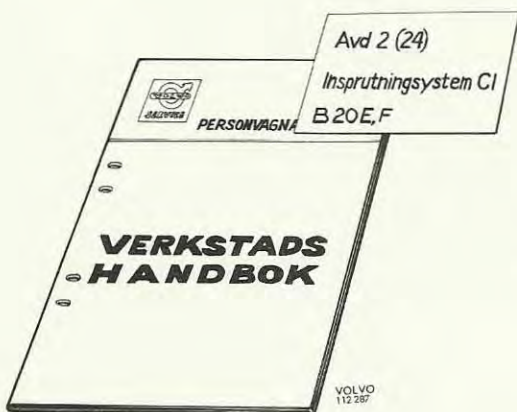

VOLVO  
112 287