


PRODUKT P	AVD: 3 2	GRUPP 34
BETR. Rättelser Tändsystem 240-260 1975-1984		NR. 27
		DATUM Dec. 84

Service meddelande

Detta meddelande ändrar följande Servicehandbok, Reparation och underhåll, Avd 3(34) Tändsystem sid. 28 och 56.

Tyvärr har det blivit fel på sidan 28 och 56. För in nedanstående ändringar i boken.

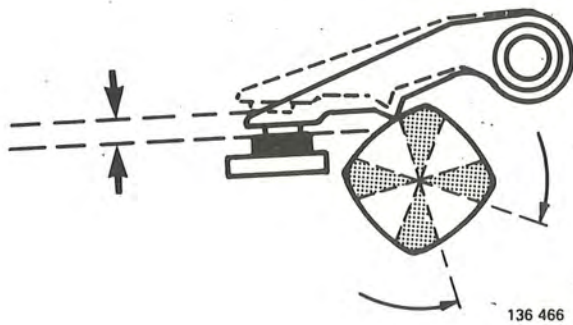

B4

Justera slutningsvinkeln till 59–65°

Använd Volvo Monotester eller motsvarande.

Är slutningsvinkeln för liten måste avståndet mellan brytarkontakterna *ökas*, är vinkeln för stor *minskas* avståndet. *minskas* *ökas*

Sätt dit fördelararmen och locket.




B5

Kontrollera slutningsvinkeln vid 42 r/s (2500 r/min)

Största tillåtna avvikelse från avläsningen vid tomgång är 2°.

Är avvikelsen större måste fördelaren kontrolleras med avseende på slitage.

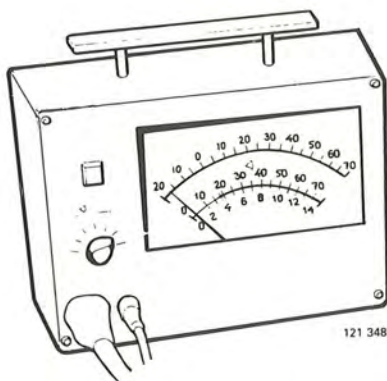

Felsökningsschema

Brytarlöst tändsystem

