



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE


PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
MONTERING AV GLÖDLAMPA FÖR STRÅLKASTARE	P
	GRUPP
	35
DATUM	NR
Juni 1972	8

Ljusställningsproblem i samband med glödlampsbyte.

Problem med ljusställningen har rapporterats för vissa strålkastare.

Undersökning av nämnda strålkastare har visat att låsfjädern för lamphållaren varit felmonterad. Låsfjädern skall monteras i ettdera av de två lägen bilden nedan anger. Annan montering av låsfjädern kan medföra att denna hindrar styrknastern på lamphållaren från att inta rätt läge i reflektorn.

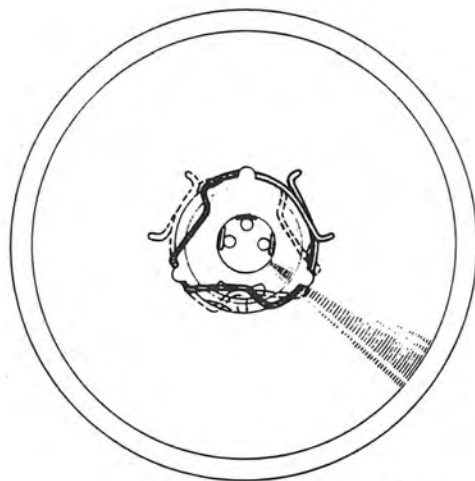

VOLVO
111724

Montering av låsfjäder