

AVD.	P	4	GRUPP	41
BETR.	Lamell		NR	4
	240		DATUM	Aug. 75

Service meddelande

Klibbande kopplingslamell

Vagnar med B21E och B20A utrustas med lamell fabrikat Borg & Beck. Denna lamell har ett beläggingsmaterial som är tillverkat för att tåla hård körning. Alltför mild behandling kan orsaka att lamellen häftar vid urtrampning med trög växling som följd. Detta p g a att vakuum uppstår vid nitarna. Speciellt gäller detta backen, 1:an och 2:an.

Problemet avhjälpes genom byte av lamellen till detaljnummer 381266 som tillhandahålles av Reserven. Svänghjulet och tryckplattan avtvättas med trikloretylen före montering. Några åtgärder på växellådan skall ej vidtas.