


PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>4</b>	<b>43</b>
BETR. Växellåda M 46		NR 12
		DATUM Okt. 77


## Service meddelande

### Oljeläckage vid mellanfläns

Om oljeläckage uppstår vid luftningshålet på mellanflänsen kan detta bero på en av nedanstående orsaker.

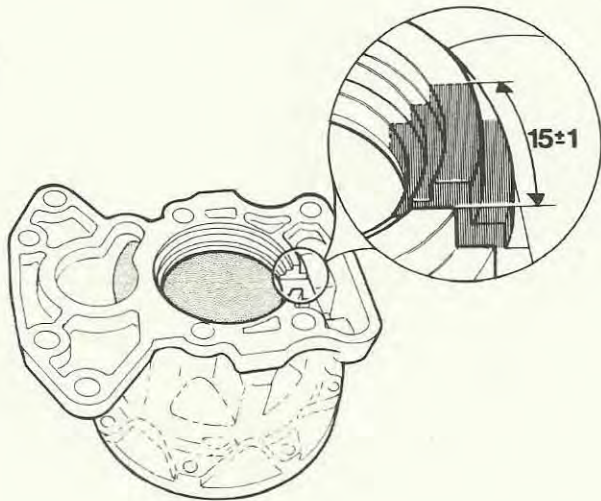

**Tid. utf.** Dräneringskanalen i mellanflänsen, mellan skiftaxlarna och bakre lagret, är för smal.

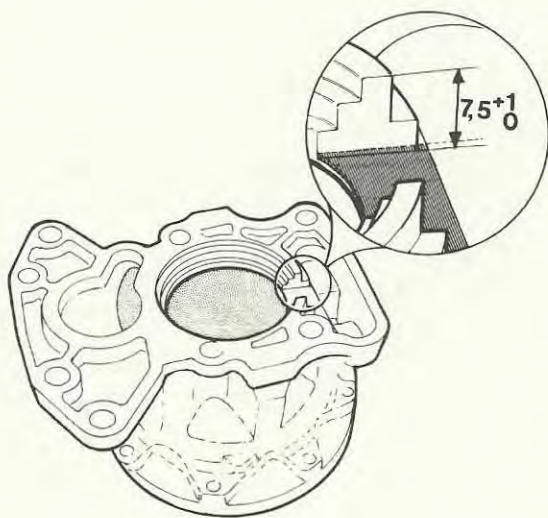

**Sen. utf.** Dräneringskanalen i mellanflänsen, mellan skiftaxlarna och bakre lagret, är för grund.

I båda fallen måste gods arbetas bort (se resp. bild).

Är mellanflänsen redan bearbetad vid fabriken, sök då efter andra orsaker till läckage, t ex sprickor eller porer i godset.