

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	5	52
BETR.		NR.
Bromsvarnings- ventilen		14
240, 260		DATUM
		April 85

Sida 1 av 2

Makulera tidigare SM avd 5-52 nr 14 av maj 1984.

Ändringen finns på sidan 2 och är markerad med ett streck i marginalen.

Nya O-ringar till bromsvarningsventilen


Vid eventuellt läckage från bromsvarningsventilen behöver denna inte längre bytas ut komplett.

För renovering har nya O-ringar till kolven och elkontakten framtagits.

Ändpluggarna är dock som tidigare utrustade med kopparbrickor.

Detaljnummer


O-ring till kolven	2 st	1 330 797-0
O-ring till elkontakten	1 st	1 272 199-9

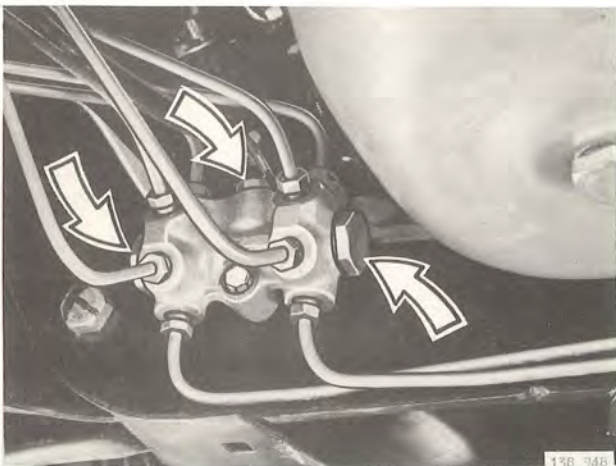

Arbetsbeskrivning för byte

Täta urluftningshålet på huvudcylinderns påfyllningslock.

Kontrollera, eventuellt rengör, varningsventilens ändpluggar och elkontakt.

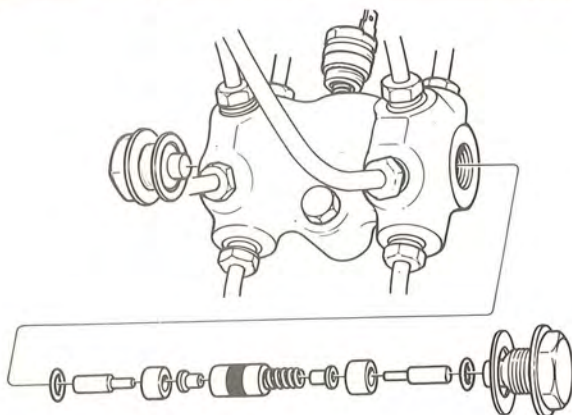

138959


Ta bort:

- elledningen och kontakten
- ändpluggarna
- kolven, fjädern och O-ringarna

Rengör detaljerna.

Byt ut O-ringarna

Smörj in dom med bromsvätska.

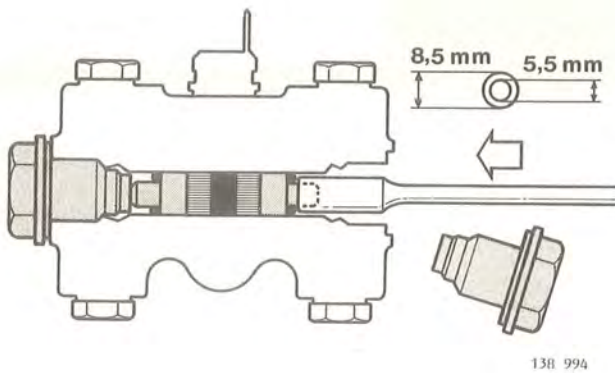

Sätt dit:

- den bakre ändpluggen
- kolven komplett. För att underlätta ditsättning av kolven, använd en hylsmejsel med mått enligt skissen
- främre ändpluggen

Lufta systemet

Kontrollera att urluftningshålet i huvudcylinderns påfyllningslock är öppet.

Obs! När systemet är luftat, tryck ner pedalen i 60 sek. Använd en kraft av ca 400 N. (Hård inbromsning).

Kontrollera att inget läckage förekommer i elkontaktens uttag. Läcker det, byt ut varningsventilen komplett. I annat fall sätt dit kontakten och ledningen.