

AVD.	P	6	GRUPP	64
BETR.	Styrning 264		NR	2
			DATUM	Febr. 75


Service meddelande

Tryckslang, styrservo

Vid arbete med styrsystemet på 264, där servotryckslangen berörs är det viktigt att slangen inte kommer för nära utblåsningsröret. Den kan då utsättas för hög strålningens värme med skador på slangen som följd.

Måttet mellan slang och utblåsningsrör ska vara minimum 55 mm enligt bilden.

För att läckage ej ska uppstå vid slangens anslutning till styrväxeln, är det viktigt att anslutningen ej ligger an mot upphöjningen på styrväxeln (vid pilen på bilden).

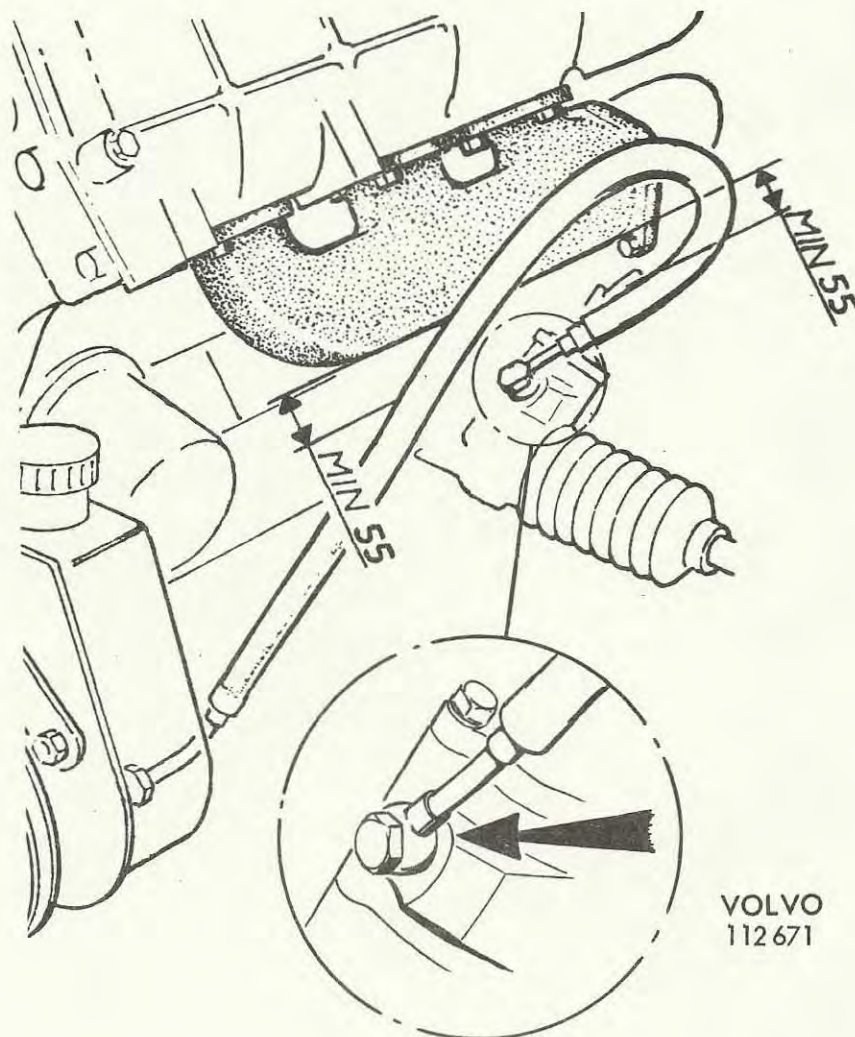

VOLVO
112671