

### Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD. 7	GRUPP 76	NR 202
-----------	-------------	-----------

DATUM  
Aug. 1993

BETR.  
Infästning krängnings-  
hämmare

240

Sida 1 av 2

Detta servicemeddelande ersätter tidigare servicemeddelande 7-76-202 från 1992 som ska kastas. Servicemeddelandet är omarbetat.

XX

### Infästning krängningshämmare

Gummibussningen till krängningshämmaren fram kan i vissa fall förskjuta sig ur sin bygelinfästning och ge upphov till oljud från framvagnen. För att åtgärda detta ska båda krängningshämmarupphängningarna bytas till upphängningar enligt nedanstående detaljnummer. (Det är samma upphängning som finns på bilmodell 900)

På bilmodell 200 kan det förekomma 3 dimensioner på krängningshämmaren, 19, 21 eller 23 mm.

#### Krängningshämmare, diameter 19 och 21 mm:

- Bussning, detaljnr 1229389-0
- Bygel 1359391-8
- Klamma 1330185-8

#### Krängningshämmare, diameter 23 mm:

- Bussning, detaljnr 1273184-0
- Bygel 1359391-8
- Klamma 1330185-8



7600034S


#### Metod:

Ta loss och kasta den gamla bygeln, klamman och bussningen.

Bilden visar en gummibussning som förskjutit sig ur sin bygelinfästning.

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförförman	Servicetekniker									

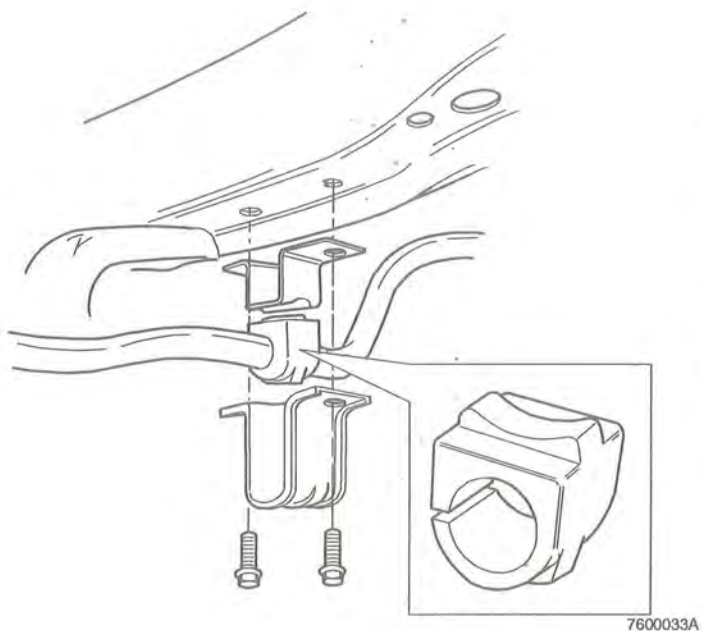

**Sätt dit bygeln**

Hålen sitter asymmetriskt, det går bara att sätta dit den på ett sätt.

**Sätt dit bussningen på krängningshämmaren**

**Sätt dit klamman.**

Dra åt med 48 Nm.

VST	Operationsnummer	Beskrivning
	76206-2	Gummilagring på krängningshämmare, byte