



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
KLIMATANLÄGG- NING	P
	GRUPP
140, 164	85
DATUM	NR
September 1974	30

Fläktmotor för kombinationsanläggning

I enstaka fall har gnissel och/eller lågfrekvent oljud förekommit i fläktmotorn för klimat-
anläggning typ CU.

Detta kan åtgärdas enligt nedanstående:

Gnissel

1. Demontera enhetens högra yttre gavel samt turbinhjul, se verkstadshandbok 140, 164 avd. 8 (85).
2. Tvätta rent borsthållarnas utsidor med trikloretylen, för att avlägsna eventuellt fett.
3. Fäst en bit självhäftande skumplast (detaljnummer 1214722-9) på borsthållarnas utsida, bild 1.
4. Montera turbinhjulet samt yttre gaveln.

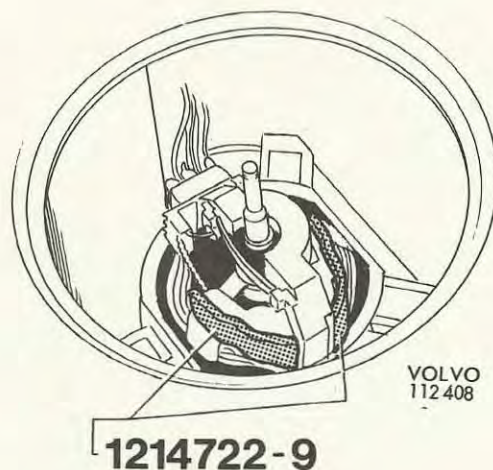


Bild 1.

Lågfrekvent oljud

1. Demontera enhetens högra yttre gavel samt turbinhjul, se verkstadshandbok 140, 164 avd. 8 (85).
2. Lätta med en skruvmejsel på fjädern som håller kulan (glidlager), bild 2.
3. Starta fläkten.
4. Låt kulan förflytta sig så att den "hittar" rätt läge.
5. Montera turbinhjulet, starta fläkten och lyssna. Upprepa proceduren tills oljudet försvunnit.
6. Montera yttre gaveln.

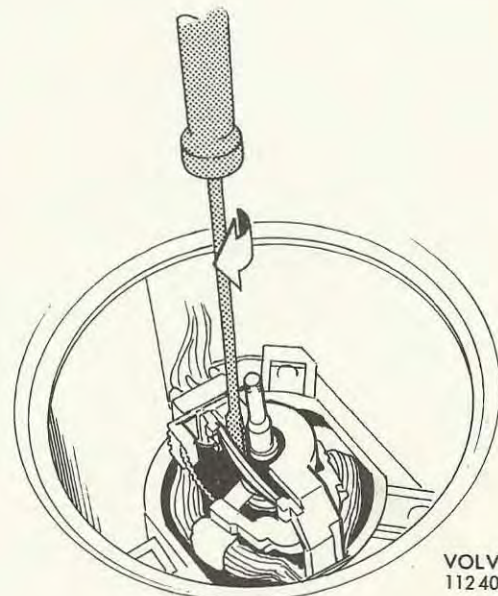


Bild 2.