

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.	GRUPP	NR
1	10	201

DATUM
Juni 1992

BETR.

Skyddsföreskrift för vitontätningar

200

Sida 1 av 2

Skyddsföreskrift för vitontätningar

Särskild försiktighet skall iaktas vid arbete på bilar där vitontätningssringar kan ha utsatts för hög temperatur (över 300°C). Detta gäller även när tätningarna svalnat.

Då tätningar av Viton utsätts för hög temperatur, exempelvis en överhettning vid skärning, måste alltid följande skyddsåtgärder iaktas vid särtagning:

- Använd alltid handskar av kloropren-gummi och skyddsglasögon.
- Hantera den avlägsnade tätningen på samma sätt som en frätande syra.
- Lägg borttagna vitontätningar samt eventuell aska i plastburk som förslutes och förses med varningssymbol för frätande innehåll. Detsamma gäller för skyddshandskarna.




S143729

998 5653-6 Gummihandskar

Då fluorgummi (Viton, Fluorel eller Tecnoflon) utsätts för temperaturer över 300°C kan fluorvätesyra bildas. Hudkontakt kan ge allvarlig frätskada. Stänk i ögonen kan ge frätsår. Inandning av ångor kan ge sår i övre luftvägarna.

Observera att det endast är under/efter överhettning eller brand som denna materialnedbrytning inträffar. Även aska kan innehålla fluorvätesyra.

Tätningar som ej utsatts för hög temperatur kan hanteras normalt.

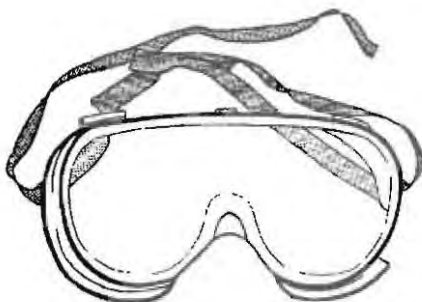

S143730

998 5594-2 Skyddsglasögon

Detaljer av fluorgummi (Viton):

I motorn ingår:	
Benämning:	Detaljnr:
Tätningring vevaxel främre + mellanaxel B230 / 200 / 204 / 234	6 842 273-2
Tätningring vevaxel bakre B230 / 200 / 204 / 234	6 842 093-4