

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD. 2	GRUPP 21	NR 210
-----------	-------------	-----------

DATUM
Februari 1993

BETR.
Vevaxeltätning bakre

B 17, B 19, B 21, B 23
B 200, B 230

200

Sida 1 av 1

Vevaxeltätning bakre, byte

En ny mer kompakt, bakre vevaxeltätning med detaljnummer 6 842 093-4 har införts i produktion. Den nya tätningen ersätter tidigare utföranden av bakre vevaxeltätningar. Ett nytt dorn måste därför användas vid ditsättning 999 5441.

Detta servicemeddelande kompletterar servicehandböckerna: Avd 2 grupp 21.

Byte tätning

Använd dorn 999 5441 och standardskaft 999 1801.

Ta bort tätningen med hjälp av en spårmejsel, skada ej anliggningsytorna.

Olja in tätningens anliggningsläpp.


Knacka in den nya tätningen tills dornen bottnar mot vevaxeln.

När äldre utförande av tätning byts till nytt utförande med dorn 999 5441 ska:

- 1 distansring tas bort om tätningsytan är oskadad
- 2 distansringar tas bort om tätningsytan är sliten
- 0 distansringar tas bort om tätningsytan utanför slitytan är oskadad

När nytt utförande av tätning byts till nytt, med hjälp av dorn 999 5441 ska:

- 0 distansringar tas bort om tätningsytan är oskadad
- 1 distansring tas bort om tätningsytan är sliten
- 2 distansringar tas bort om den gamla tätningen satt 3 mm innanför flänsen

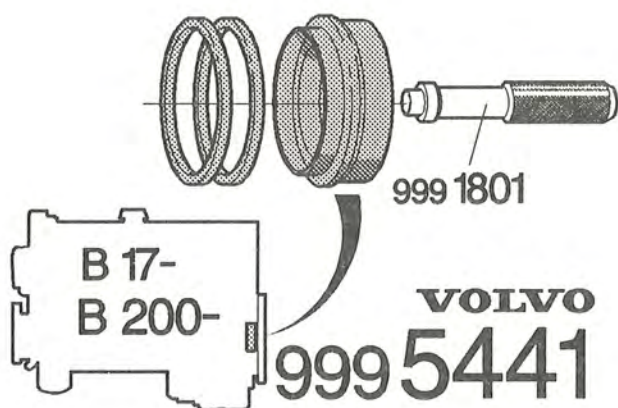

21 00116A

VST	Operationsnummer	Beskrivning	Orsakskod
	21645	Vevaxeltätning bakre, byte	23

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförman	Service tekniker