

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

2

GRUPP

21

NR

211

DATUM

September 1993

BETR.

Ny tätning för kamaxel och mellanaxel.
Motor B 200-230
200

Sida 1 av 1

Ny tätning för kamaxel och mellanaxel

En ny, mer kompakt tätning för kamaxel och mellanaxel har tagits fram för motor B 200-230. Tätningen har detaljnummer 6842273-2.

För ditsättning av den nya tätningen har ett nytt utförande av specialverktyg 999-5025 tagits fram. Se också verktygsmeddelande 139 från juni 1993.



2100117A

Smörj in tätningen noggrant och placera den på verktygets läpp (A).

Pressa tätningen på axeln.

För att tätningen ska inta sitt rätta läge måste den sitta i press under minst 30 sekunder. Vid kortare presstid finns risk att tätningen kryper tillbaka.

Ta bort verktyget försiktigt. Läget på tätningens fjäder kan annars bli felaktigt.

VST	Operationsnummer	Beskrivning	Orsakskod
	21533-3	Tätningring främre för kamaxel byte	51
	21614-2	Tätningringar främre vev- och mellanaxel byte	51

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförman	Servicetekniker									