


PRODUKT P	AVD. 2	GRUPP 21
BETR. Transmission		NR. 51
Motor B17-23		DATUM Dec 82

Servicemeddelande

Spel mellan ventil och kolv B17-23

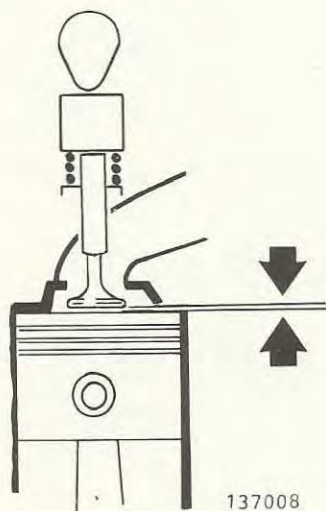


Exempel på spel mellan fullt öppen ventil och kolv i övre dödpunkt:

B19A 1978	1,2 mm
B19E 360 1983	-1,7 mm
B23E 1982	-0,65 mm

På en del motorer är spelet mellan fullt öppen ventil och kolv i övre dödpunkt lika med noll eller mindre än noll. Det finns då risk att ventilen slår i kolven vid kuggremsbrott eller om motorn vrids runt när remmen tagits bort.

Detta gällde tidigare endast för B23E. Numera gäller det även för andra motorer, tex B19A/E i 340-360.

Vi inför därför nu en generell regel att motorn inte får dras runt när remmen tagits bort.

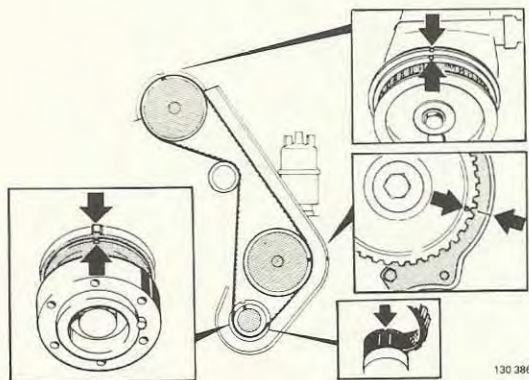

Kom ihåg:

- o motorn får **inte** dras runt när kuggremmen tagits bort
- o var noggrann vid ditsättning av kuggremmen. Om remmen förskjuts finns risk att ventilen slår i kolven, dessutom blir körbarheten sämre
- o kuggremmen ska spännas vid garantiservicen
- o kuggremmen ska bytas varje 60 000 km. Efterjustering ska göras efter 1000-2000 km