

## Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD. 2	GRUPP 23	NR 214X
-----------	-------------	------------

DATUM  
April 1993

BETR.  
Ändra i servicehandbok  
2(23, 28) Bränsle-/  
Tändsystem.

240

Sida 1 av 2

## Ändra i servicehandbok

I servicehandboken Avd 2 (23, 28) Bränslesystem LH 2.4/LH 3.1 och Tändsystem EZ 116K 240 1989-, TP Nr 32134/1, behöver några ändringar göras.

Var god skriv in ändringarna i servicehandboken och kasta sedan detta servicemeddelande.

**Sidan 5:** Ändra följande detaljnummer i tabellen.

981-3160 ska vara 981-3060

981-3161 ska vara 981-3061

981-3162 ska vara 981-3062


Rätta även till ovanstående detaljnummer i bilderna under tabellen.

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförman	Servicetekniker									

**Sidan 96** arbetsmoment FC2:

Arbetsmoment FC2 och FC5 behöver justeras, ändra i text och bild så att de får nedanstående utseende.

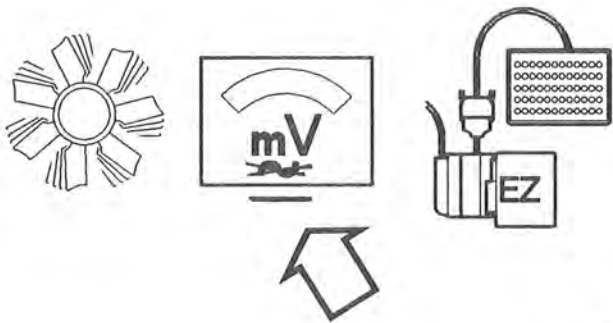

2800049

FC2

**Kontroll av lastsignal på EZ 116 K**

- Koppla in styrenheten till mätboxen.
- Sätt i den urtagna säkringen.
- Starta motorn och varmkör.

Anslut en voltmeter mellan #8 och #20 (jord).

Voltmetern ska visa cirka ~~96~~ mV (växelspanning) på tomgång med varm motor. 370

Om värdet är OK:

Intermittent fel.


- Kontrollera anslutningar med avseende på glappkontakt enligt NA5.

Om värdet avviker:

- Kontroll av ledningens resistans till jord FC3.



**Sidan 97** arbetsmoment FC5:

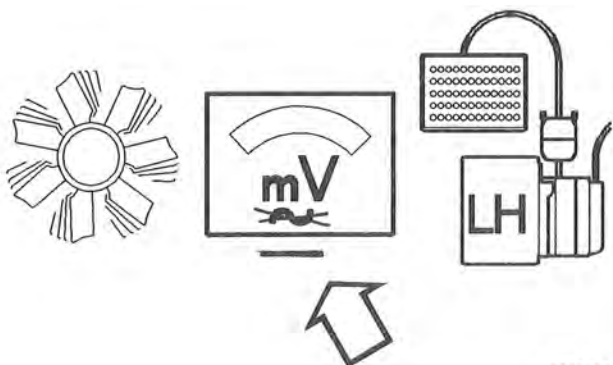

2300080

FC5

**Kontroll av lastsignal på LH**

- Koppla in EZ 116 K styrenhet.
- Koppla in LH styrenheten till mätboxen.
- Sätt i den urtagna säkringen.
- Starta motorn.

Anslut en voltmeter mellan #25 och #5 (jord).

Voltmetern ska visa cirka ~~96~~ mV (växelspanning) på tomgång. 370

Om värdet är OK:

- Kontrollera ledningen mellan styrenheterna med avseende på avbrott enligt NA2.

Om värdet avviker:

- Prova med en ny styrenhet på LH.

