

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	34
BETR.		NR
Misständning B27		5
		DATUM
		Febr 77

Service meddelande

Tändledning

Material:

<u>Tändledningssats cyl. 1-6</u>	<u>Det.nr</u>
B27A	275673-2
B27E	275674-0
B27F	275675-7
Endast gummitätning (A)	269826-4

Med anledning av att misständning kan förekomma under vissa betingelser, har ett nytt utförande på tändledningar och skyddsgummitätningar införts på 1977-års modell.

Tändledningarna är av motståndstyp med rostfria anslutningar. De nya ledningssatserna är radioavstörda och kan ersätta samtliga tidigare utföranden. (Endast det nya utförandet kommer att finnas som reservdel).


Skyddsgummitätningarna är tillverkade av silikongummi och sluter tätt omkring tändstiftsisolatorn för att förhindra överslag.

OBS! Silikongummi är ömtåligare än de gummisorter som har använts tidigare. Man får därför inte använda vassa redskap som kan riva sönder eller punktera tätningarna. Om tätningarna är trasiga kommer deras isolerade effekt att nedsättas.

Gummitätningen kan dock inte förhindra att vatten tränger in i tändstiftsbrunnarna vid motortvätt.

Blås därför alltid ren tändstiftsbrunnarna efter motortvätt med tryckluft. Renblåsning bör även utföras vid leveransservicen påagnar som stått lagrade en längre tid.

Var försiktig när tändstiftskabelskorna skall lossas, de måste dras i tändstiftens längdriktning. Sneddragning ger låsningseffekt och kabelskon kan gå sönder.

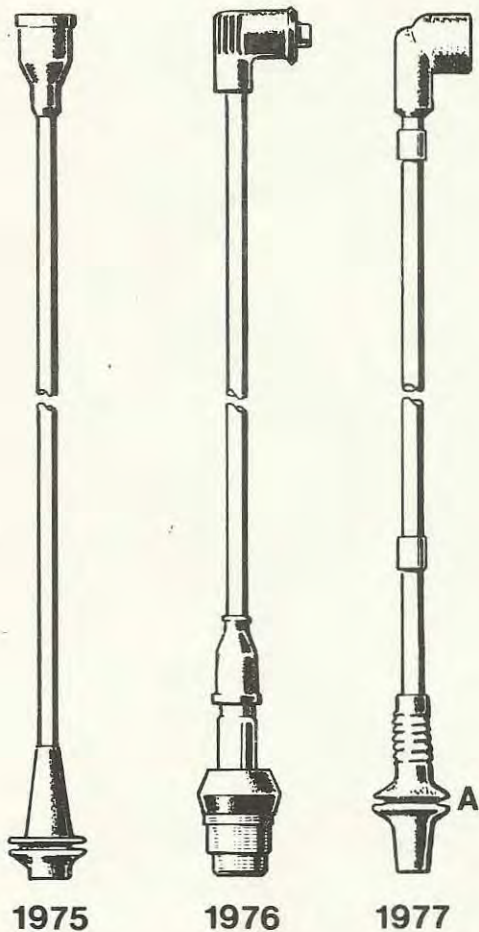

1975

1976

1977