


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	36
BETR.		NR
Startsvårigheter i värme		9
240, 260		DATUM Sept 77

Service meddelande

Bakgrund

Det har i vissa fall inträffat att startmotorn inte "slagit till" när tändningsnyckeln vridits till startläge, på bilar som stått i värme (t.ex. kraftigt solsken).

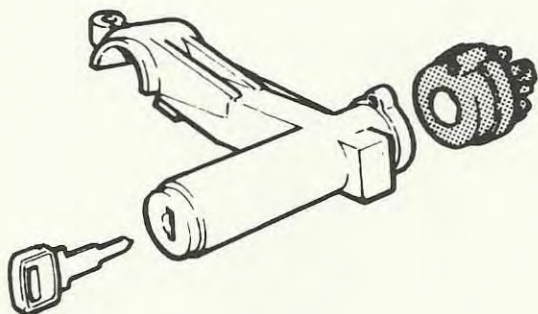

I de flesta fall har dessa bilar gått att starta normalt, då de stått parkerade i lägre temperaturer.

Åtgärd

Dessa startsvårigheter åtgärdas genom att byta startkontakten (tidigare det.nr 1212421-0) till startkontakt i nytt utförande det.nr 1235942-8. Det nya utförandet är märkt med en gul punkt.