

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	39
BETR.		NR
Radioavstörning 240 1979 års modell B19A, B21A		2
		DATUM
		April 79

Service meddelande



Bakgrund


Om höga störnivåer från tändsystemet konstateras i bilradion på bilar av 1979 års modell med B19A och B21A motor ska:

- Ett filter anslutas till fördelaren.
- Ledningsdragningen för lågspänningsledningen mellan fördelaren och tändspolen ändras. (Ny ledning behövs.)

Detaljnummer

Filtret och lågspänningsledningen kan beställas med detaljnummer 1128888-3.

Filtret kan också beställas separat med detaljnummer 284299-5.

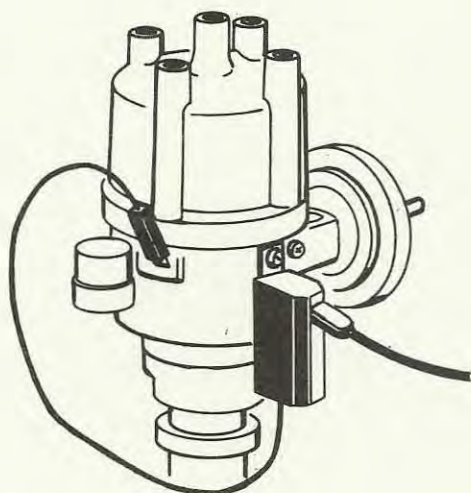

Filter

1. Sätt dit filtret framför vakuumregulatorns fästskruv med skruven som medföljer satsen (1 mm längre).
2. Ta bort den gamla lågspänningsledningen mellan fördelaren och tändspolen.
3. Anslut filtrets ledning till fördelarens lågspänningsuttag.
4. Lägg ledningarna till filtrets in- och utgångar så långt ifrån varandra som möjligt.

Ledningsdragning

5. Anslut den nya ledningen (svart, 1 mm² area och 1,7 m lång) till filtret på fördelaren.
6. Lägg fast ledningen utefter startmotorns ledningsmatta, klamma den i mellanbrädans klammor och anslut den till tändspolens uttag nr 1.
7. Se till att den nya ledningen ligger så långt ifrån högspänningsledningen som möjligt.

