

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

3

GRUPP

39

NR

211

DATUM

Juli 1993

BETR.


Radiostörningar av typ generatorvin vid bandlyssning.

240 1991-93.

Sida 1 av 8

Åtgärd mot radiostörningar vid bandlyssning

Störningar från vissa kablar i instrumentbrädan på vänsterstyrda bilar kan påverka radiobandspelarens tonhuvud så att störningar av typ generatorvin kan höras vid uppspelning av band. Störningarna kan åtgärdas genom omdragning av vissa kablar i radiobandspelarens närhet i instrumentbrädan och flyttning av kablarna så långt från radion som möjligt. Detta servicemeddelande beskriver endast omdragningen av kablarna. För borttagning av paneler etc hänvisas till respektive avsnitt i servicehandboken.

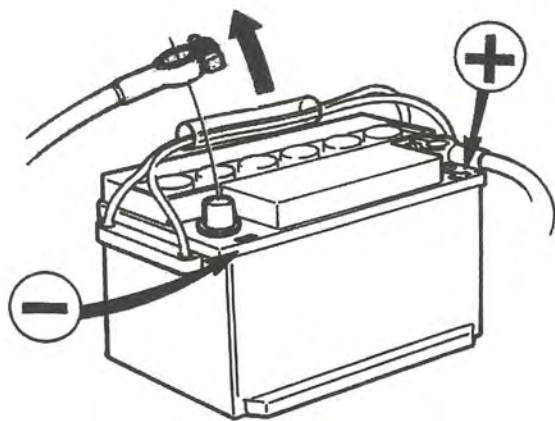

D2S

Förbered borttagning av batterikabel

Notera radiokoden

Borttagning av batterikabel och paneler





Ta bort:

- batteriets minuskabel
- vänster och höger ljudvall
- vänster och höger sidopanel från mittkonsolen
- handskfacket
- värmereguleringens slangar från vakuums tanken under värmaren
- vakuums tanken
- knäskyddet (endast USA/CDN)
- kombi-instrumentet och för det åt sidan så långt som möjligt.

Se servicehandbok för närmare beskrivning .

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförman	Servicetekniker						

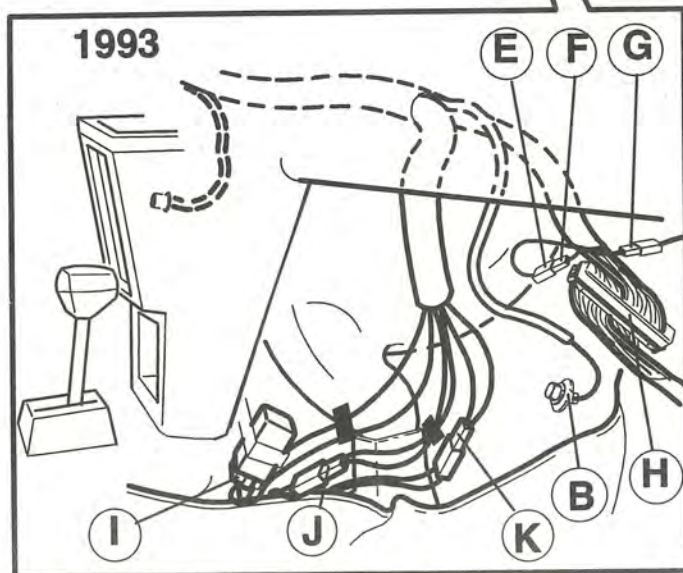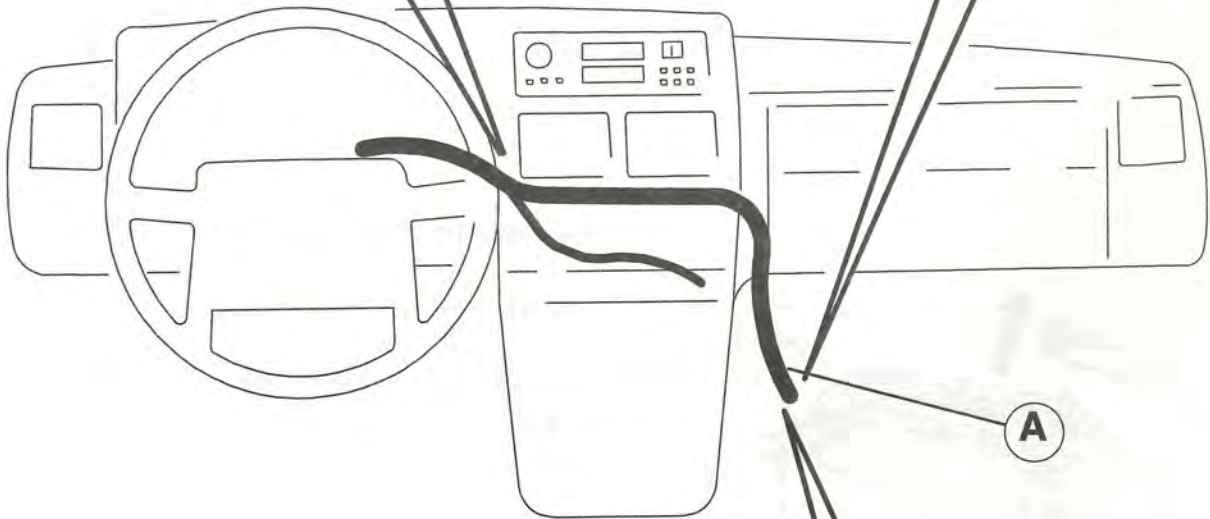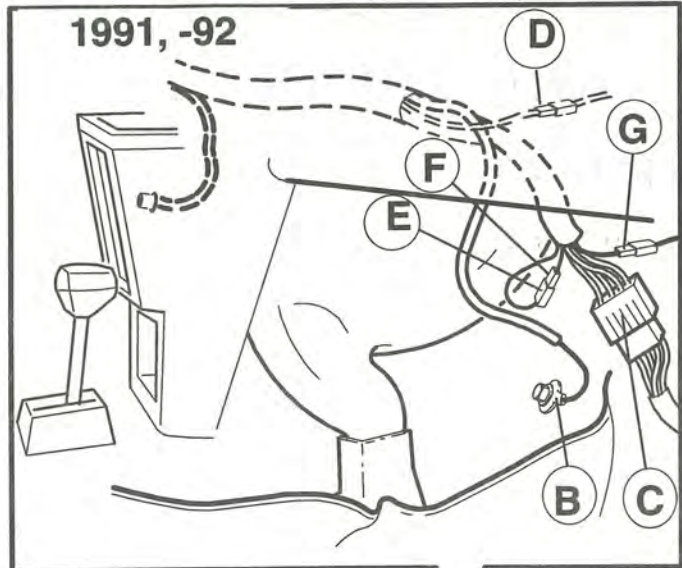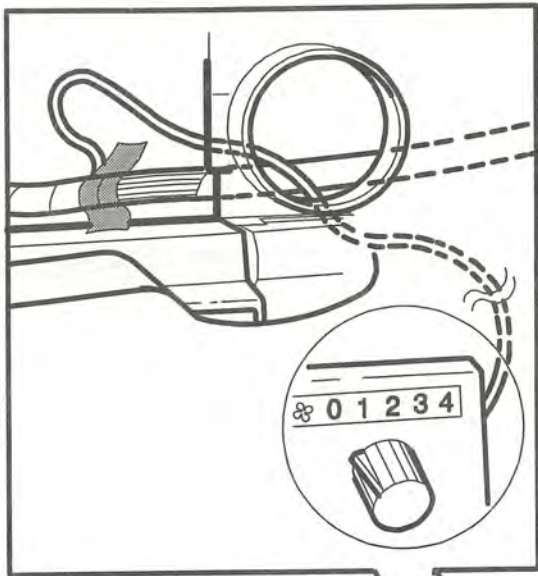

Friläggning av kabelmatta

Förbered flyttning av kabelmattan (A) genom att frigöra kontaktstycken och ta bort stomanslutningen jordkabel från skruv.

Årsmodell 1991, -92 och -93

Ta bort jordkabel från jordskruv:

- kabelsko för jordkabel (B) från skruven till värmarens infästning i golv på höger sida. Sätt tillbaka skruven och de övriga kablarna löst som fixering.

Årsmodell 1991 och -92

Dela kontaktstycken:

- 11-poligt vitt kontaktstycke (C) för motormatta.
- 4-poligt vitt kontaktstycke (D) för ABS.

Årsmodell 1991, -92 och -93

För USA/CDN-marknaderna delas även:

- 1-poligt svart kontaktdon (E) för lampa.
- 1-poligt svart kontaktdon (F) för överväxel.
- 1-poligt vitt kontaktdon (G) för växelindikator.





Anm: Kontaktdonet (E) för lampan och överväxeln (F) ska behållas sammankopplade när bilen saknar överväxel.

Årsmodell 1993.

Dela kontaktstycken:

- 24-poligt vitt kontaktstycke (H) för motormatta.
- 5-poligt svart kontaktstycke (I) för blinkdon.
- 2-poligt blått kontaktstycke (J) för backljuskontakt.
- 2-poligt svart kontaktstycke (K) för startspärrkontakt.






Anm: För ökad åtkomlighet kan radio, extra instrument och luftmunstycken med kanaler behöva tas bort. Se servicehandbok för närmare beskrivning.

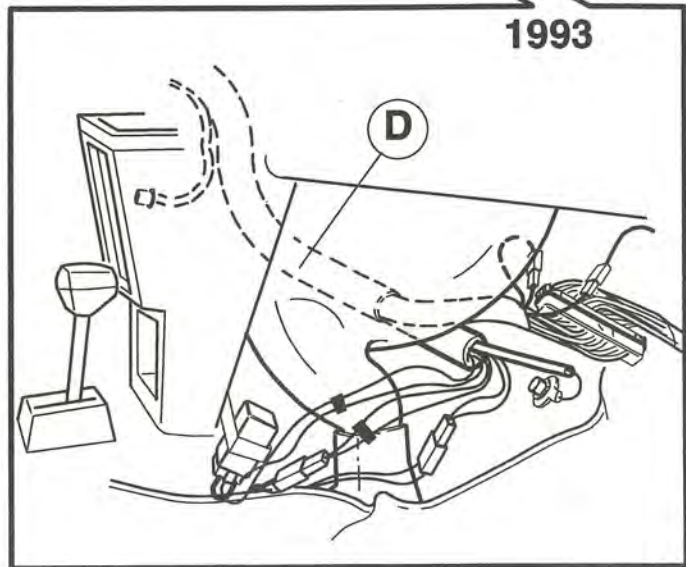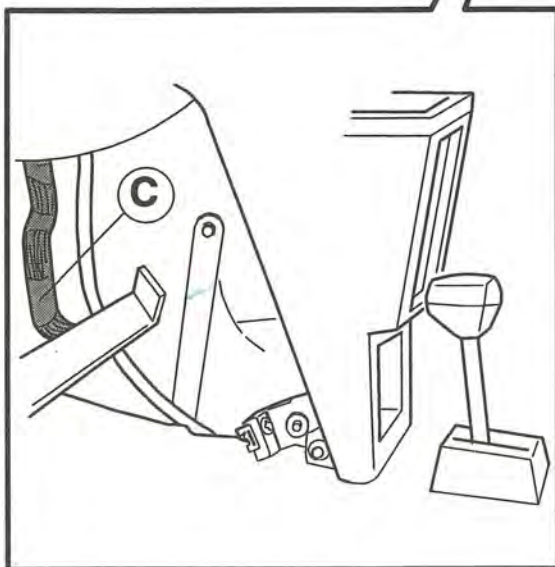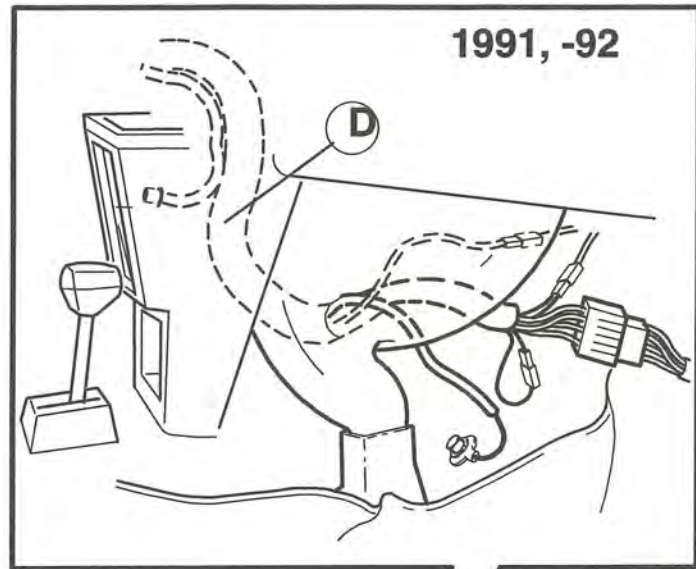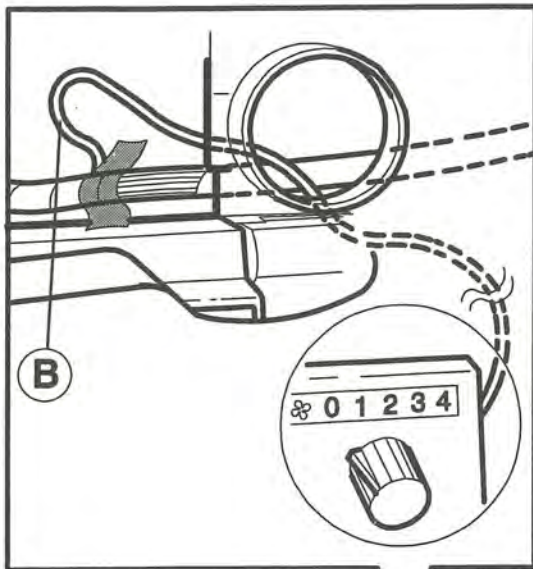

Flyttning av kabelmatta

Flytta kabelmattan (A) till värmarens undersida.

- Frilägg den svartvita kabeln (B) för fläktomkopplaren från kabelstammen ca 50 mm och kasta överbliven eltejp.
- Dra över kabelmattan till vänster sida *utan att dra i den svartvita kabeln* som då kan lossa från fläktomkopplaren.
- Dra kabelmattan nedåt helt nära värmarens vänstra sida (C).
- Dra in kabelmattan under värmaren och över till höger sida (D) samt placera den så långt bakåt som möjligt i bilen för att ge plats för värmereglagens vakuumtank.

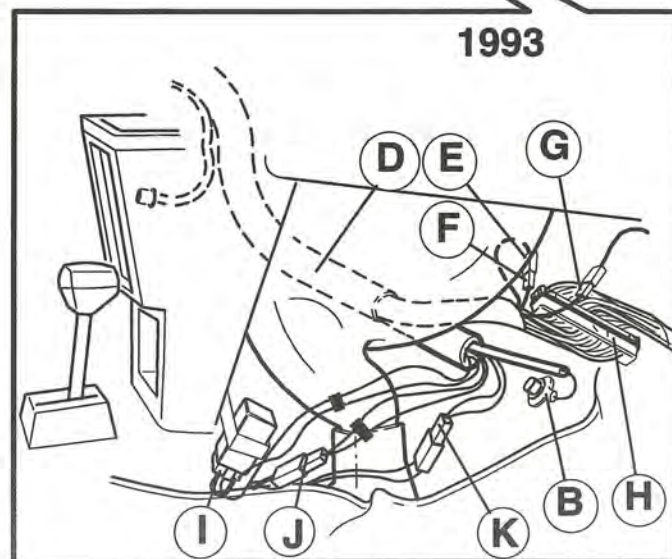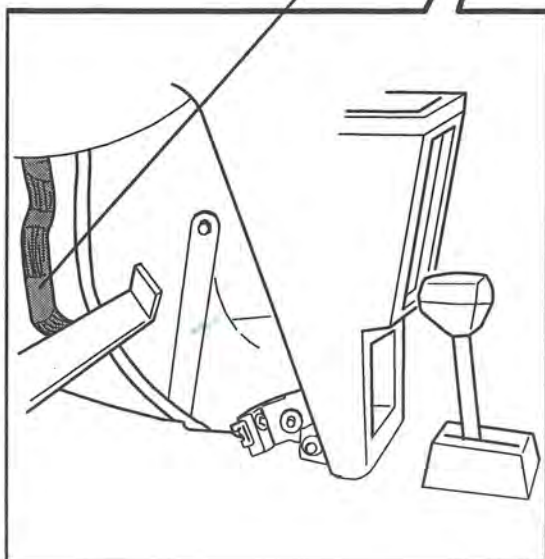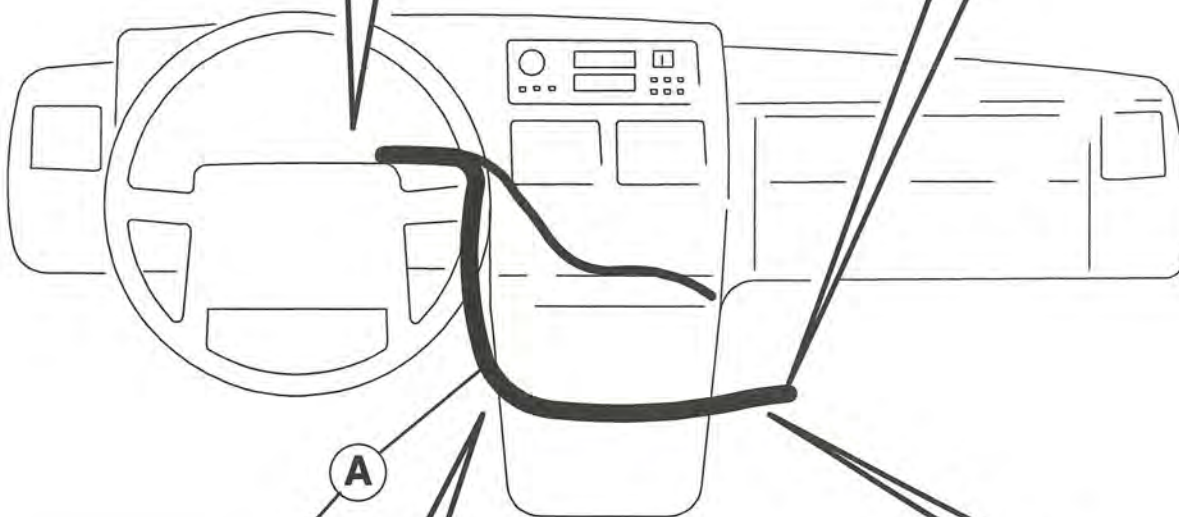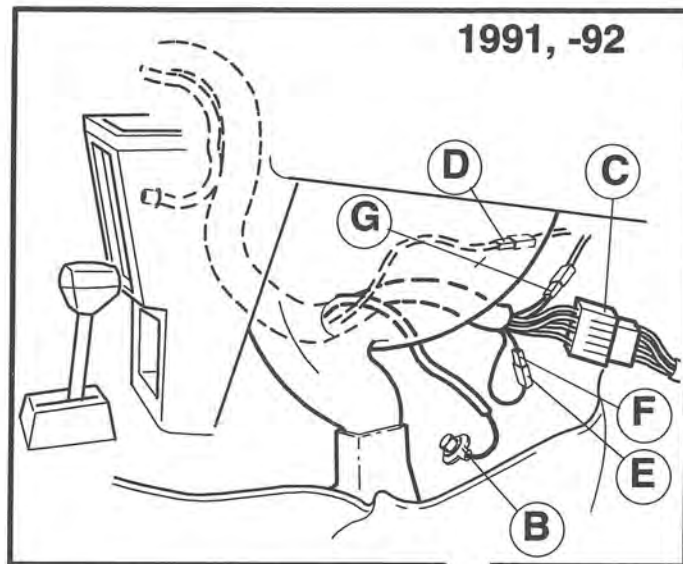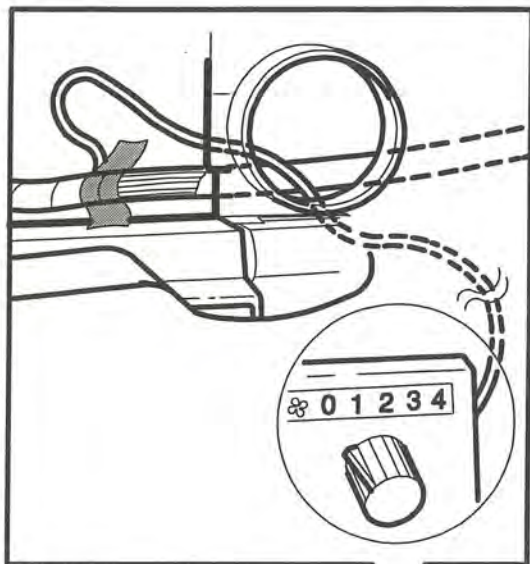

Anslutning av kabelmatta

Anslut den flyttade kabelmattan (A) genom att sätta ihop kontaktstycken och stomansluta jordkabel med skruven vid värmarens infästning i golvet.

Årsmodell 1991, -92 och -93

Sätt tillbaka jordkabeln

- Dra fast jordkabeln (B) med skruven för värmarens infästning i golv med åtdragningsmoment 12 Nm.

Årsmodell 1991 och -92

Anslut kontaktstycken

- 11-poligt vitt kontaktstycke (C) för motormatta
- 4-poligt vitt kontaktstycke (D) för ABS

Årsmodell 1991, -92 och -93

För USA/CDN-marknaderna ansluts även:

- 1-poligt svart kontaktdon (E) för lampa
- 1-poligt svart kontaktdon (F) för överväxel
- 1-poligt vitt kontaktdon (G) för växelindikator.


Anm: Kontaktdonet (E) för lampan och överväxeln (F) ska vara sammankopplade när bilen saknar överväxel.

Årsmodell 1993.

Anslut kontaktstycken

- 24-poligt vitt kontaktstycke (H) för motormatta
- 5-poligt svart kontaktstycke (I) för blinkdon.
- 2-poligt blått kontaktstycke (J) för backljuskontakt.
- 2-poligt svart kontaktstycke (K) för startspärrkontakt.

Se servicehandbok för närmare beskrivning.

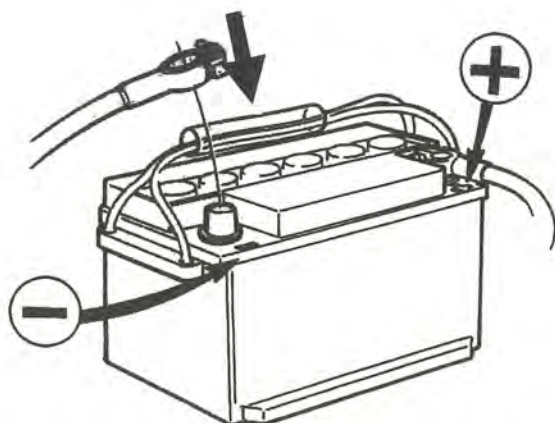

Ditsättning av losstagna detaljer

Sätt dit:

- kabelmattan och kontaktdonen så att de inte skaver eller kan orsaka ljud.
- skumisolering på kontaktdon mot skrammel.
- stripklammor som fixering av kabelmattan.
- losstagna detaljer i omvänd ordning.

D2S

Kontroller och åtgärder

Kontrollera och åtgärda vid fel:

- elfunktioner och återställ radiokoden
- att ljudet vid bandlyssning är borta.
- att andra ljud (gnissel, skrammel etc) inte uppkommit på grund av kabelmattans nya läge.

Se servicehandbok för närmare beskrivning.

VST	Operationsnummer	Beskrivning	Orsakskod
	39921-2	Radiostörningar av typ generatorvin enligt SM 2.39-211	12