

AVD. P	4	GRUPP 40
BETR. Kraftöverföring 140, 240 med B20A, B21A		NR 1
		DATUM Maj 76

Service meddelande

Rassel från kraftöverföringen (s.k. drivlinerassel)

Före åtgärd kontrollera att inte andra ljud stör bilden, exempelvis motorrassel. Drivlinerassel förekommer ej på tomgång medan ventiler och kamdrev då hörs som tydligast. Kolvrassel hörs främst vid kall motor i motsats till drivlinerassel vilket tilltar under uppvärmningen. Båda har emellertid sina ljudtoppar i samma varvtalsområde.

Problem med drivlinerassel åtgärdas enligt nedan:

1. Klamma hastighetsmätarviren så att den ej ligger an mot karossbotten. Finns ej klamma använd detaljnummer 952623-7.
2. Dra åt avgasrörklamman.
3. Finns ej skumplastisolering detaljnummer 1203 777-6 mellan växellåda och tunnel monteras sådan (se SM 43 nr 8).
4. Är ej gummikåpan för tätning mellan golv och växelspak fixerad med clips göres detta (se SM 43 nr 8).
5. Montera svängmassa detaljnummer 1232 503-1. Använd mutter detaljnummer 946149-2 och låsvätska 277916-3.

Provkör.

Om ovanstående åtgärder ej givit fullgott resultat kontrollera åter att inget rassel från motorn är förhanden.

Om så ej är fallet:

Montera lamell 381688-1 och låt svängmassan 1232 503-1 sitta kvar.