



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

|       |                                   |   |
|-------|-----------------------------------|---|
| BETR. | AUTOMATISK<br>VÄXELLÅDA,<br>BW 35 | PRODUKT<br>P<br>GRUPP<br>44<br>NR<br>10 |
| DATUM | Juli 1969                         |   |

Makulera tidigare VM produkt P grupp 44 nr 10 av november 1968.

- Fjäder och fjäderfäste för bakre koppling.
- I några fall har det förekommit att fjädern (detaljnummer 235566) och fjäderfästet (detaljnummer 235567) för bakre kopplingen varit felaktig. Vid korrekt fjädersäte skall ytorna enligt bild 1 ligga i linje med varandra, vid felaktigt säte ligger de enligt bild 2. Korrekt fjäder skall ha en sammanpressad längd av max. 23 mm.
- Har en växellåda felaktigt säte eller fjäder kan det yttra sig i följande fel:
  1. Långsam växling mellan 2:an och 3:an.
  2. Slirning (ev. motorrusning) vid växling mellan 3:an och 2:an.
  3. Vibration eller oljud vid backning.
- Om något av dessa fel uppträder vid körning skall fjädersätet och fjädern kontrolleras.
- Fjädersätet och fjädern bör dessutom kontrolleras vid renovering eller reparation av växellåda av annan orsak. Även fjädersäten och fjädrar i lager bör kontrolleras.
- Kom dock ihåg att det kan vara andra anledningar till att ovannämnda fel uppträder.


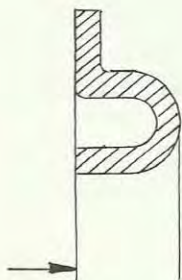


Bild 1  
Rätt utf.

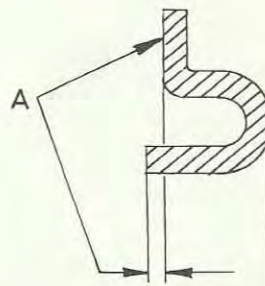

VOLVO  
110689

Bild 2  
Felaktigt utf.  
A. Dessa ytor skall  
ligga i linje