



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR	PRODUKT
AUTOMATISK	P
VÄXELLÅDA	GRUPP
BW 35	44
	NR
DATUM	
Mars 1970	17

Självjustering av främre bromsband.


På våra automatiska växellådor, BW 35, har vi infört självjustering av främre bromsbandet. Detta gör att bandet ständigt är rätt injusterat. Härigenom får man längre livslängd på bandet, korrektare växlingsförlopp och mindre risk för växellådshaverier.

Självjusteringen är införd från och med följande:

<u>Vagn</u>	<u>V ä x e l l å d a</u>		
	detaljnummer	beteckning	löpnummer

140	235586	AS7-35EN	7EN-43329
164	235535	AS5-35EN	5EN-10761

Ändringen består i att främre manövercylinderns justerskruv (235630) med låsmutter (235774) ersatts av en ny justerskruv med fjäder samt en kam. Fjädern är monterad på justerskraven med den kortare änden pekande mot skruvens fyrkanttapp, se bild. Avståndet till hävarmen skall vara 1-2 gängor. Den längre fjäderändan är instucken i kammens öppning. Kammen i sin tur hålls fast av den ena av cylinderns skruvar. Fjäders större spärrverkan i ena riktningen gör att skruven kommer att skruvas in då hävarmens rörelse blir för stor.

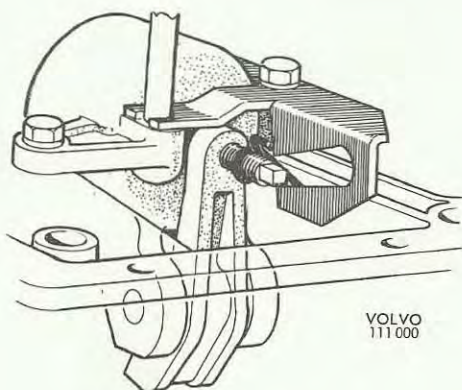

VOLVO
111000

Tidigare automatväxellådor kan försees med självjustering genom att ny justerskruv, fjäder och kam monteras. Delarna har följande detaljnummer

Justerskruv	235924-8
Fjäder	235894-3
Kam	235893-5

Vid monteringen justeras bandet in på vanligt sätt med momentnyckel och distansblock, se verkstadshandboken.

OBS! De båda utförandena av justerskraven är utseendemässigt lika men skiljer sig toleransmässigt. Den gamla justerskraven kan därför inte användas tillsammans med fjäder för självjustering.

AB VOLVO

700707

Rättelse till verkstadsmeddelande P - 44 - 17.

I rubricerade verkstadsmeddelande har tyvärr detaljnumren för kompletta växellådor blivit felaktiga. Rätt nummer skall vara

140	detaljnummer	254586
164	-"-	254535

Vi ber Er rätta numren i meddelandet.

AB VOLVO