


AVD.	P	4	GRUPP 44
BETR.	Automatväxellåda BW 55		NR 6
			DATUM Okt 75

Service meddelande

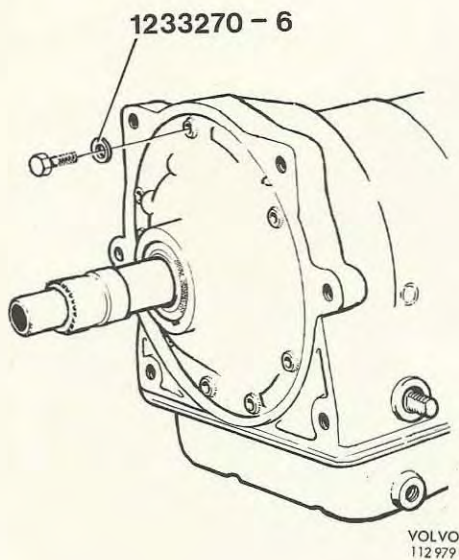

OLJELÄCKAGE

I en del fall har oljeläckage vid oljepumpens fastsättningskruvar konstaterats.

En plan mässingsbricka (det.nr. 1233 270-6) har framtagits för att förhindra detta läckage. Brickan monteras i produktion hos Borg-Warner från och med växellådsnummer 002 - 5730.

Den nya brickan ersätter den gamla och för att den skall täta effektivt måste den monteras så att den kommer i direkt kontakt med skruvskallen och pumphuset.

Skruvens åtdragningsmoment har ökats till 22 - 28 Nm (2,2 - 2,8 kpm).