

AVD.		GRUPP
P	4	46
BETR.		NR
Bakaxlar 240, 260		5
		DATUM
		Juni 76

Service meddelande

Oljud, bakväxlar

Uppkomsten av klapper i differentialen har visat sig påverka av bakaxelns cambervinkel. På detta har i produktion åtgärder vidtagits för att säkerställa att cambervinkeln alltid är något positiv (ca 10').

För att eliminera slitage av differentialhuset har dessutom ytfinheten förbättrats på stora differentialhjulens halsar.

Ovanstående åtgärder har införts fr o m nedanstående bakaxelserienummer.

<u>Detalnummer</u>	<u>Utväxling</u>	<u>Serienummer</u>
255761	3.73	113201
255762	3.54	132176
255765	4.10	325176
255769	3.91	227676