

PRODUKT <b>P</b>	AVD. <b>7</b>	GRUPP <b>72</b>
BETR. Fjäderbenstallrik  240, 260		NR. <b>1</b>  DATUM Maj 85

## Servicemeddelande

Sida 1 av 3

Detta meddelande berör följande Servicehandböcker, Reparation och Underhåll:  
Avd 6(60-61) Framhjulsupphängning 240/260 sidorna 38-44.  
Avd 7 Fjädringssystem och hjul 240/260 1975... sidorna 4-11.


XX

Makulera tidigare SM avd 7-72 nr 1 av juni 1984.  
Ändringen finns på sidan 1 och är markerad med ett streck i marginalen.

### Byte av nedre fjäderbenstallrik

Vid fall av rostskador på nedre fjäderbenstallriken kan detta åtgärdas genom att byta till nytt utförande av varmförzinkad plåt. Tallriken ingår i en reparationssett det.nr. 274 100-7. I denna ingår två stycken tallrikar eftersom det i vissa fall kan vara lämpligt att byta på båda sidorna.

Specialverktyg: 5036, 5037, 5039 (5173), 5040, 5043, 5045.

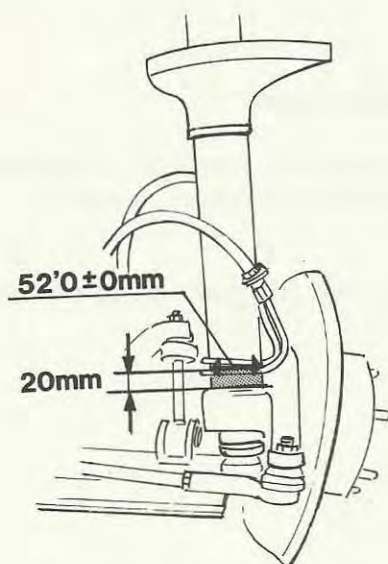

### Kontrollera fjäderbenets kondition

Kontrollera bromsrörskonnsolen noggrant. Är denna genomrostad eller i dålig kondition, byt ut fjäderbenet komplett.

Om konsolen är felfri; mät upp fjäderbenets ytterdiameter.

Gör först rent från rost. Mät upp diametern 20 mm ovanför spindeln. Måttet ska vara  $52,0 \pm 0$  mm. Understiger diametern detta mått, byt ut fjäderbenet komplett.

### Arbetsbeskrivning för byte av fjäderbenstallrik


#### Ta bort stötdämparen

Följ arbetsbeskrivningen i någon av ovanstående böcker.

Låt fjäderbenet hänga kvar i kroken som bilden visar.

Lägg en trasa el dyl i fjäderbenet.



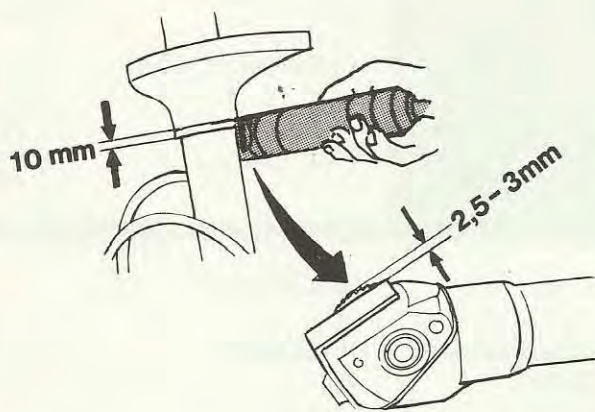


### Ta bort den gamla fjäderbenstillriken

Skrapa rent runt tallrikens svets mot fjäderbenet. Använd en fil eller en bågfil.  
Märk upp en linje på tallriken, 10 mm ovanför svetsens underkant. Kapa av den i märkningen.

#### Alternativ 1

Använd en plåtsåg av fabrikat Bacho PS 10 eller Bacho PS 12.  
Till PS 10, använd diamantklinga detaljnummer 998 8004-9 ( $\varnothing$  50 mm) och till PS 12 detaljnummer 998 8027-0 ( $\varnothing$  45 mm).


**Obs!** Ställ in sågdjupet på 2,5 - 3 mm. Är tallriken mycket rostig vid kapningsstället, ställ in ett något mindre sågdjup.

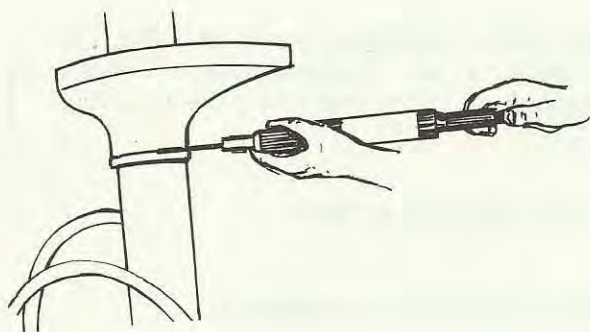

#### Alternativ 2

Använd en tryckluftsdreven sticksåg.


**Varning!** Såga inte i fjäderbensröret.

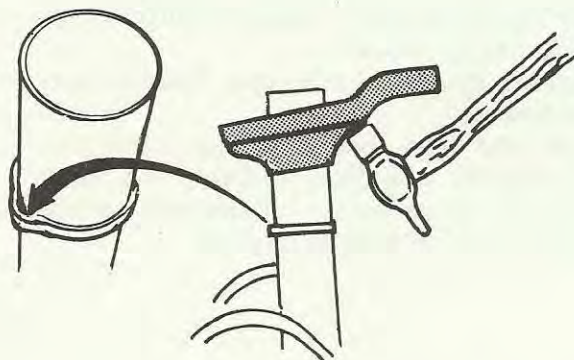

### Knacka loss tallriken uppåt

Skrapa rent från rost och smuts på fjäderbenet kring kapningsstället och uppåt. Använd en fil eller bågfil.

Rensa dräneringshålet noggrant på den kvarvarande ringen.

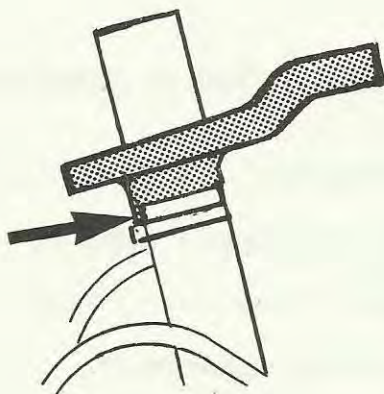

### Sätt dit den nya fjäderbenstillriken

Styr in tappen på tallriken i dräneringshålet på fjäderbenets kvarvarande ring. Knacka ner den ordentligt med en plasthammare.

**Spraya med rostskyddsmedel på den nya tallriken och runt dess svetsställe på fjäderbenet**

Ta först tunnflytande rostskyddsolja, detaljnummer 3 680 353-4. Låt detta "dra" en kort stund. Ta därefter tjockflytande rostskyddsmedel detaljnummer 282 767-3 eller 3 680 348-4.

Ta bort trasan från fjäderbenet.



**Sätt dit stötdämparen och de övriga detaljerna**

Se berörda servicehandböcker.

Spraya detaljerna med det tjocka rostskyddsmedlet när arbetet är klart.