

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.
8

GRUPP
83

NR
203

DATUM
Jan 1993

BETR.
Taklucka, vattenläckage

200

Sida 1 av 3


Detta servicemeddelande kompletterar servicehandbok Avd. 8 Felsökning vattenläckage TP31250/1.

XX

Vattenläckage taklucka

Vid läckage taklucka se också följande litteratur;

- Servicehandbok Avd 8 Felsökning vattenläckage 240 1975-19..
- Servicemeddelande 83-201 Taklucka
- Servicemeddelande 83-202 Tätningslist taklucka

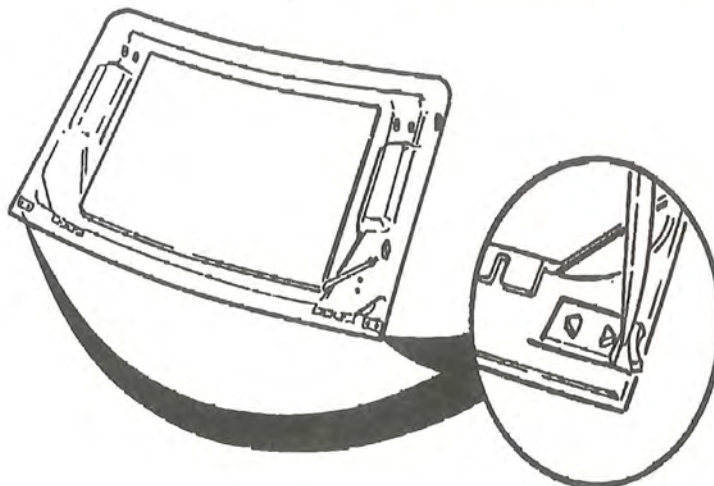

8300150S

Om filtens distans i vänster och höger bakkant på takluckan ligger för nära luckans plåtkant fungerar den som läskapper och drar till sig vattendroppar. När filten är mättad rinner vattnet vidare på styrskenan och in i kupén.

Åtgärd:

Ta bort en bit av filten så ett avstånd av min 5mm erhålles till luckans plåtkant.

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera


Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförman	Servicetekniker							

Ta bort eventuellt visir

Öppna luckan till hälften

Ta bort eventuell vindavvisare

Sitter med fyra skruvar.

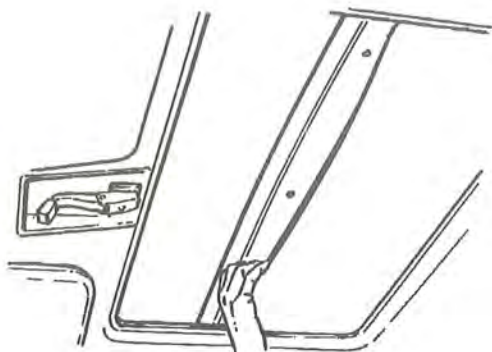


Kroka loss takluckans klädsel i framkanten

Klädseln sitter fast med klammor.

Skjut klädseln bakåt så luckans fastsättningsanordning friläggs

8300151S

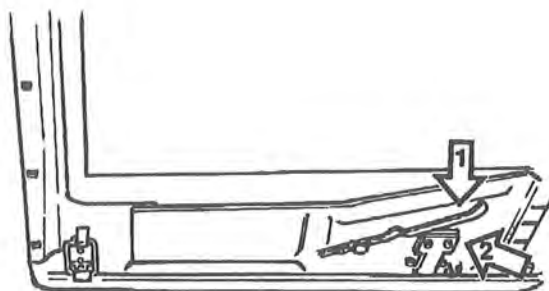


Lossa takluckan

- Stäng luckan
- Vik undan bladfjädrarna (1)
- Ta bort skruvarna för takluckans främre och bakre fästena (fyra skruvar på varje sida).

OBS! Lagg noga märke till hur förstärkningsblecken (2) för bakre fästena sitter, detta är viktigt vid ditsättningen.

Lyft bort takluckan och lägg den på ett underlag som ej skadar lacken

8300152S

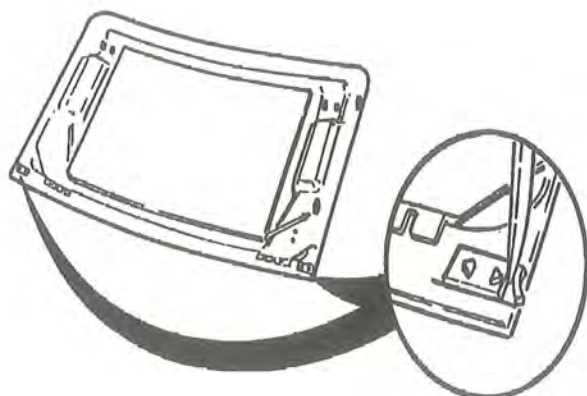**Skär bort en bit av filtdistansen**

Avståndet mellan luckans plåtkant och filtdistansen ska vara min 5 mm. Obs! Skär dock ej bort så mycket av filtdistansen att denna lossnar.

Sätt tillbaka takluckan och återställ vagnen i ursprungligt skick

Kontrollera att inget läckage förekommer

8300150S

VST	Operationsnummer	Beskrivning	Orsakskod
	83628-2	Taklucka, de-mo	
	83906-5	Taklucka, filtdistans modifiering	24