

## Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

8

GRUPP

85

NR

204

DATUM

Feb. 1993

BETR.

Eluppvärmda framstolar

200

Sida 1 av 2

## Nya stolvärme-element

Nya stolvärme-element har införts på 240 årsmodell 1992-, för att öka livslängden samt för att höja effekten. De nya elementen ersätter tidigare utföranden som reservdel.

Vid byte på äldre vagnar måste elementet i både rygg och dyna bytas (det går ej att ha gammalt utförande på element i rygg och nytt utförande i dyna).

**Två modeller av element har införts:**

### Läderklädslar

Rygg det nr 3 540 726-1

Dyna det nr 3 540 791-5

### Övriga klädslar

Rygg det nr 3 540 726-1

Dyna det nr 3 540 725-3

Det som skiljer mellan elementet till läderklädseln respektive övriga är att termostaten i elementet till läderklädseln har högre brytpunkt (dvs slår ifrån senare).

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera


Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförman	Servicetekniker								

### Modifiering av stolsdynor på bilar av årsmodell 1991 och äldre

Nya stolsdynor är i produktion försedda med urtag i skumplasten för termostaten.

Bilar av årsmodell 1991 och äldre saknar urtag för termostaten i stolsitsen, och därför måste ett urtag göras i skumplasten för den nya typen av termostat. Använd exempelvis ett rakblad till att skära ut urtaget i skumplasten.

Bilden nedan visar mått och hur urtaget ska se ut :

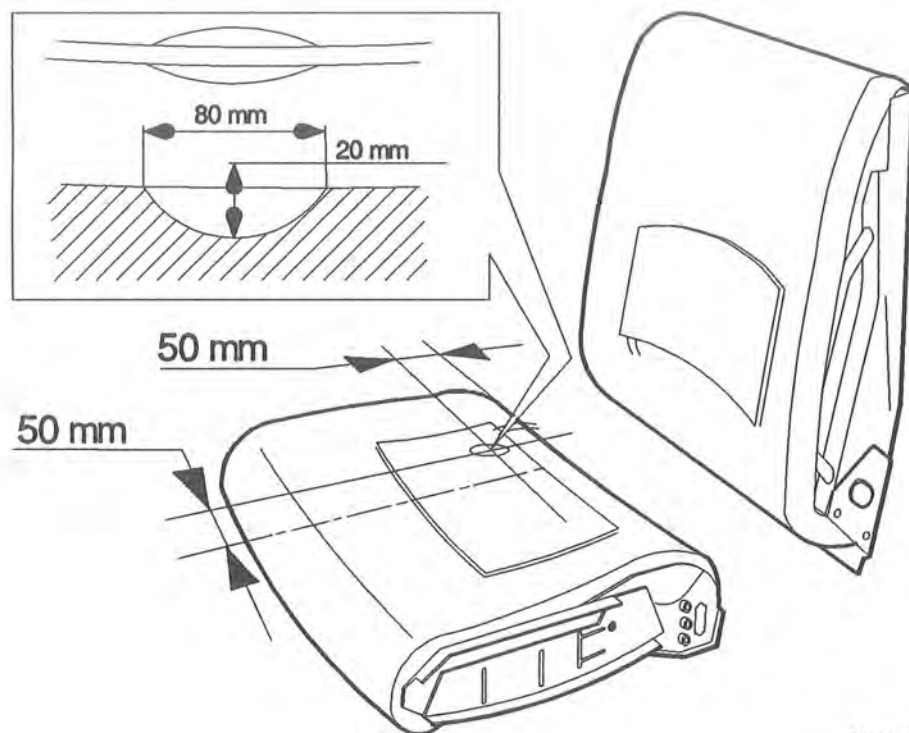

8500016A

VST	Operationsnummer	Beskrivning
	85212-2	Stolelement byte
	85214-2	Ryggelement byte