



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR. DEFORMERAD DEFROSTERRAM	PRODUKT P
	GRUPP 85
DATUM Oktober 1973	NR 24

### Problem

Defrosterram 686195-9 kan deformeras och skjuta rygg 4-8 mm i varmare klimat p.g.a. att clips 1211598-6 är felkonstruerat.

### Åtgärd

Clips 1211598-6 utgår och ersätts med 2 st clips 1214820-1. Åtgärden är införd från och med följande chassinummer:

142	377610
144	406800
145	196903
164	74450

En deformerad defrosterram kan i regel med handkraft återges rätt form. Vid montering av ramen kan två nya clips användas även på äldre vagnar.

### Prov

Värmeprov har visat att åtgärden helt eliminerar risken för deformation av defrosterramen.

