VOLVO

Servicemeddelande

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	25
BETR.		NR.
Dränerslang från oljefälla		27
B17-23 1981-		DATUM Nov. 81

Detta meddelande kompletterar följande servicehandböcker, reparation och underhåll:

Avd 2 (20-22) Motor B17-23 sidan 55
Avd 2 (21) Renovering motor B17-23 sidan 33 (D14) och 35 (D24)
Avd 2 (25-29) Motor B17-23

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dränerslang från oljefälla B17-23 1981-

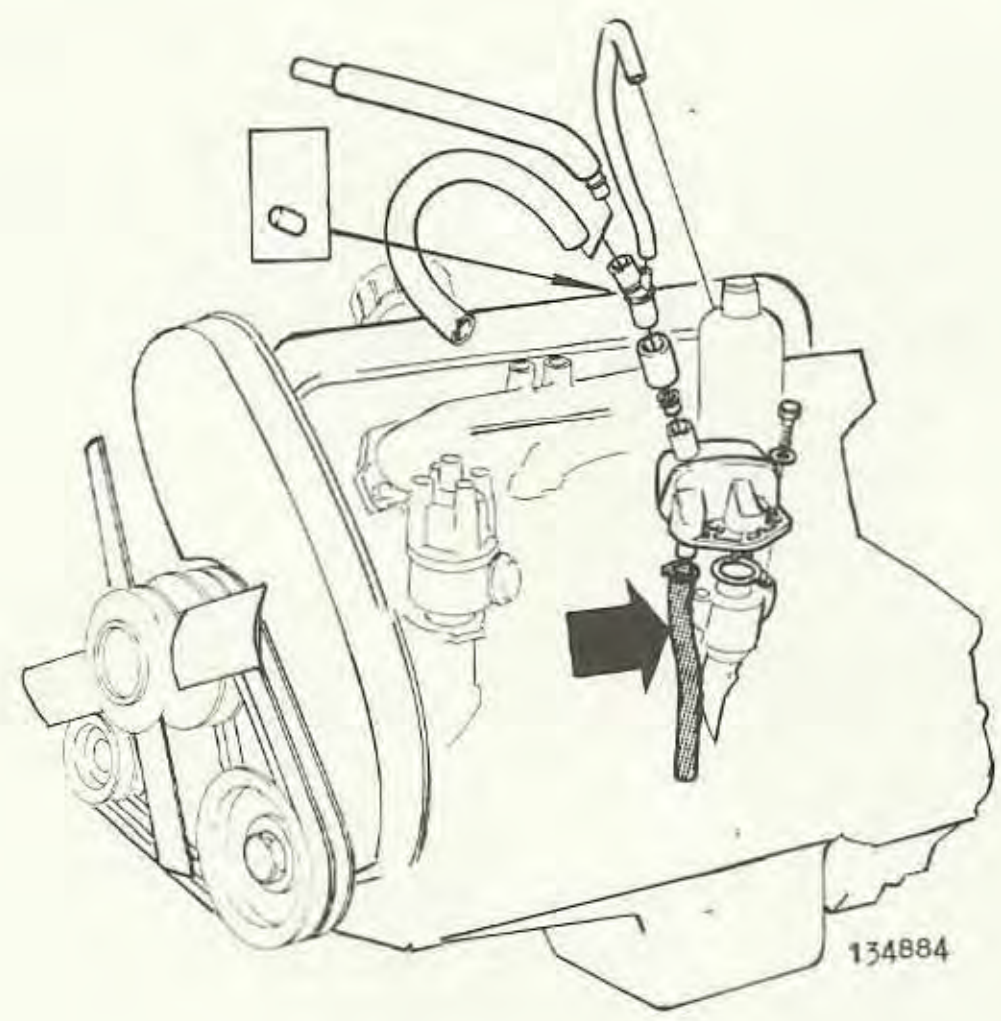

För att vevhusventilationen ska fungera korrekt måste dränerslangen vara rätt ditsatt och mynna under oljenivån i oljesumpen.

Om dränerslangen är fel ditsatt eller för kort finns risk att vevhusventilation sätts helt ur funktion. Dessutom kan slangen gå mot vevaxeln och trasas sönder.

Vid borttagning av oljefälla:

Se till att dränerslangen inte följer med upp. Om slangen följer med upp måste oljesumpen tas bort. Detta för att säkerställa att slangen kommer i rätt läge vid ditsättningen.

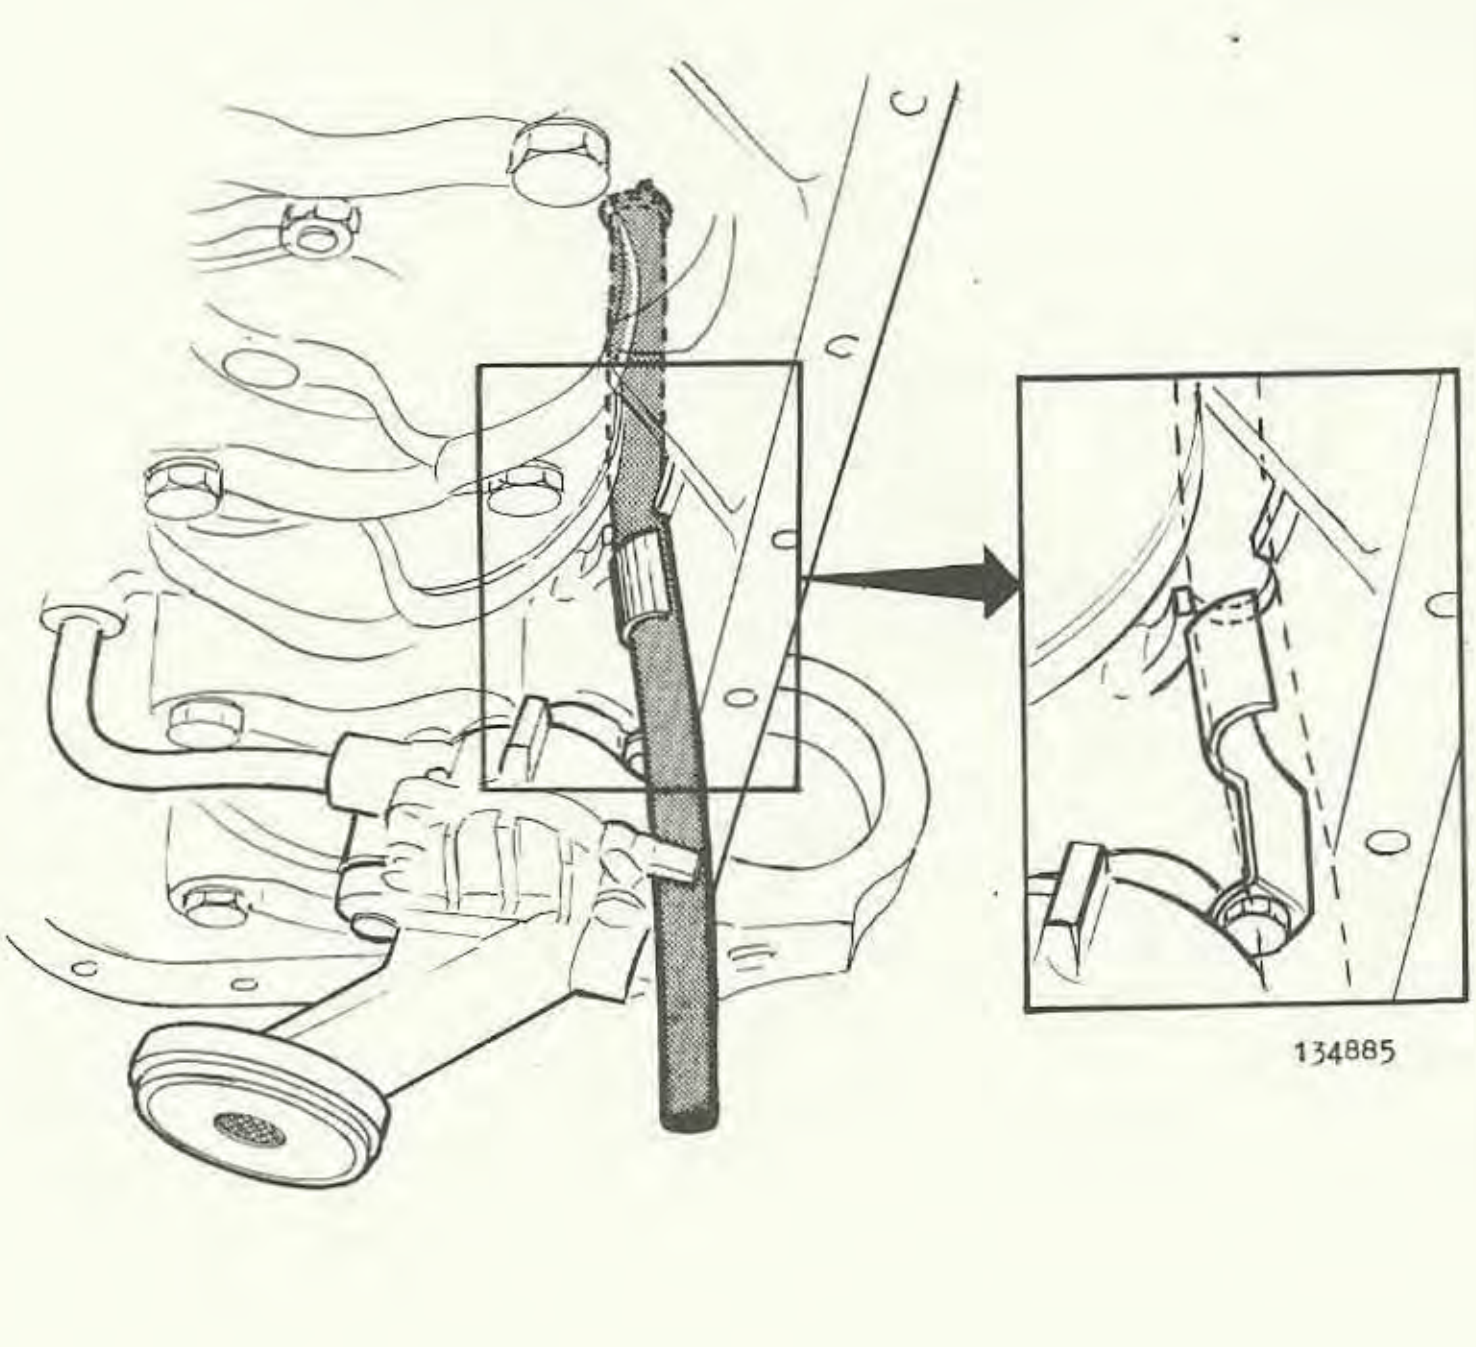

Servicelitteratur

Ditt viktigaste specialverktyg