VOLVO

200

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.	GRUPP	NR.
3	39	205

DATUM
Maj 1991

BETR.
Radioapparater, om "WB" och "AS"-knapparna fastnar.

200

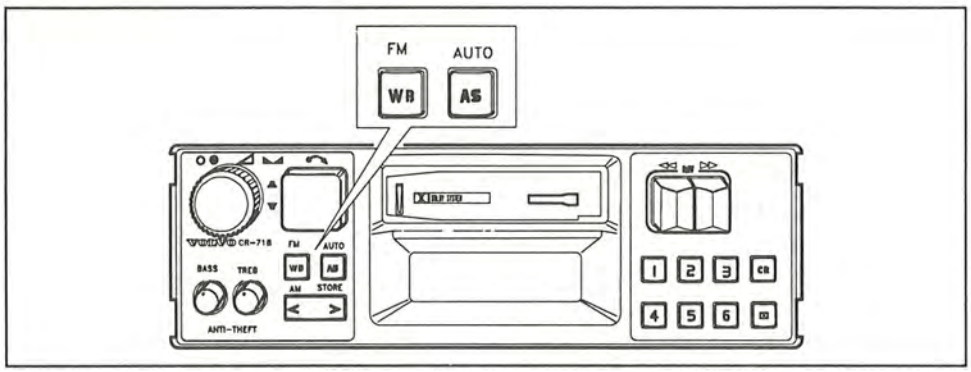

Om "WB" och "AS"-knapparna fastnar i intryckt läge.

På radioapparaterna CR-708, CR-718, CR-728 och CR-709 kan det hända att "WB" och/eller "AS"-knapparna fastnar i intryckt läge. Om detta inträffar går det inte att ändra frekvens på radion och knappen känns stum, d v s det känns inget "klick" när man trycker på den.

Vid kundklagomål att knappen fastnat ska radioapparaten skickas till Volvo Radio Serviceverkstad för justering enligt VOLVO PARTS AND SERVICE BULLETIN nr 8.

De berörda radioapparaterna är tillverkade år 1990, före 12 oktober och har serienummer som börjar på något av alternativen i följande tabell:

A1XXXXXX *)	A001XXXX
A2XXXXXX *)	A002XXXX
A3XXXXXX	A003XXXX
A4XXXXXX	A004XXXX
A5XXXXXX	A005XXXX
A6XXXXXX	A006XXXX
A7XXXXXX	A007XXXX
A8XXXXXX	A008XXXX
A9XXXXXX	A009XXXX
	A010XXXX
	A011XXXX

"X" står för tillämplig siffra.

Serienumren för radioapparaterna är uppbyggt enligt följande system:

A 1 23 4 5 6 7

- 5 6 7 — Serienummer
- 4 — Produktionslinje
- 23 — Produktionsdag
- 1 — Produktionsmånad
- A — Produktionsår (A = 1990, B = 1991)

Anm: För månaderna januari t o m september 1990 (A1 t o m A9) gäller månadernas alla dagar, benämnda 1 t o m 31. I oktober månad 1990 (A0) gäller bara dagarna 1 t o m 11.

*) Månadskoderna för november och december är också 1 och 2, men månadens dagar har i detta fall numren 51 t o m 81. Radioapparater med produktionsdag benämnd 51 t o m 81 berörs alltså inte av detta servicemeddelande.

SVENSKA