VOLVO

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	21
BETR.		NR.
Ventilskafttätning		44
B17-19-21-23		DATUM
		Maj 82

Servicemeddelande

Detta meddelande ändrar följande servicehandbok, reparation och underhåll:

Avd 2 (21) Renovering motor B17, B19, B21, B23 sidan 44 arbetsmoment E5 och E36-37

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Makulera tidigare SMP 2-21-44 av Febr. 82
Ändringar är markerade med streck (-) i marginalen.

Ventilskafttätning, Motor B17-19-21-23

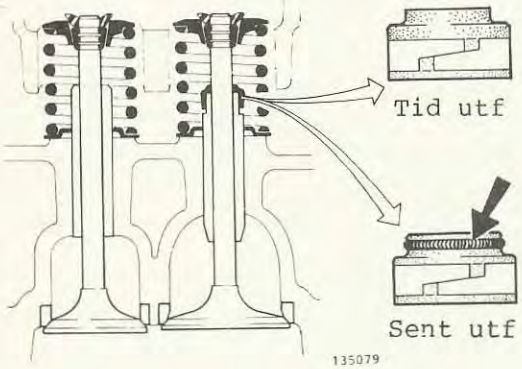

Tätningen finns i två utföranden.
Endast tätning av **sent utförande** (detaljnr 1306630-3) ska användas vid **reparation.**

Tätning av sent utförande är försedd med en fjäder i ovankanten. Den tätar därigenom bättre mot olja och minskar risken för koksbildning på ventilerna.

Borttagning av ventilskafttätningar -

Använd verktyg **5219.** -

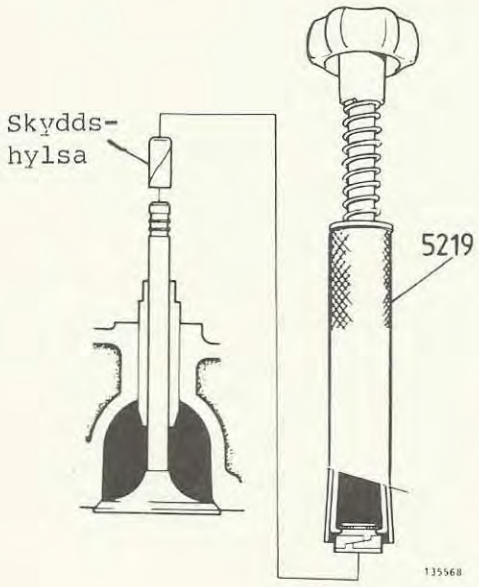

Ditsättning av ventilskafttätningar

Använd alltid **nya** tätningar. Tätningen skadas när den eller ventilen tas bort.
Använd alltid **skyddshylsan** som ingår i packningssatserna. Skyddshylsan finns även som separat reservdel, detaljnr 1332645-9 (beräknas finnas i lager vecka 8).

- sätt ventilen på plats
- trä på skyddshylsan på ventilskaftet
- sätt dit tätningen. Använd verktyg **5219.** -
  Verktyget ska ligga an mot flänsen på tätningen vid ditsättning - -
- ta bort skyddshylsan -

Obs! Använd verktyg 5219 av modifierat utförande se SMP 0-08-5

(Int.ref.
B-67582)