VOLVO

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	4	43
BETR. Synkroniseringsnav manuell växellåda M45, M46 240, 260		NR. 66
		DATUM Nov. 82

Servicemeddelande

Detta servicemeddelande är ett tillägg till SM P4-43 nr 63 av augusti 1982.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Synkroniseringsnaven till manuell växellåda M45/46 på 240/260

Enligt ovanstående meddelande ska kopplingshylsan bytas ut vid problem med dålig synkronisering på tvåans växel. Det.nr. ny kopplingshylsa 1 209 876-0.

Det förekommer emellertid fall där även synkroniseringsnavet samtidigt byts ut. Navet byts ut för att det finns större eller mindre tryckmärken i splinsen. Märkena är dock fullt normala och uppstår mycket snart genom att navet är tillverkat i ett mjukare material än hylsan.

Byt alltså inte ut dylika nav eftersom märkena strax återkommer.
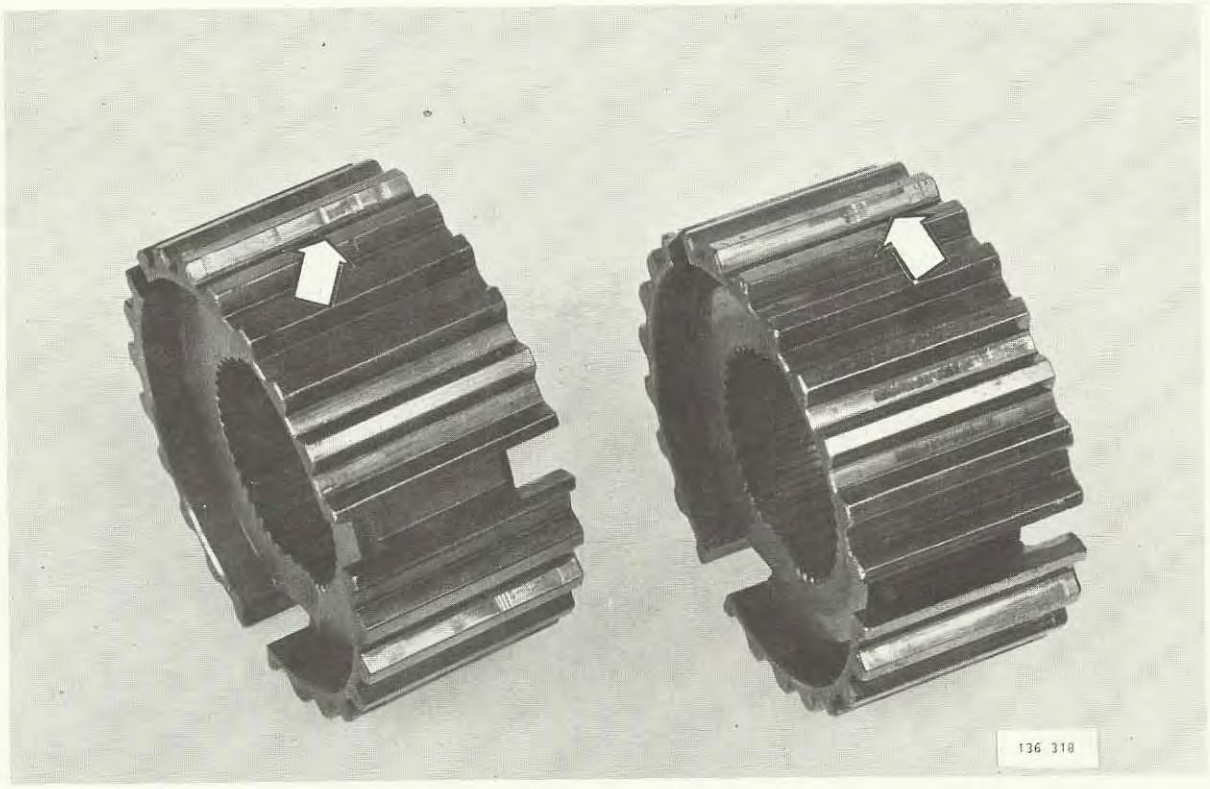
Nedanstående bild visar fullt användbara nav.