



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE


PERSONVAGNAR

BETR.	MONTERING AV TÄNDFÖRDELAR- DREV B 20 B	PRODUKT P
		GRUPP 21
DATUM Juli 1969		NR 14

Ändrad vinkel för montering av tändfördelardrev på motor B 20 B.

I vissa fall kan smörjkoppen på tändfördelaren gå emot motorblocket efter montering och tändinställning.

Detta problem har lösts genom att man monterar fördelardrevet i ett annat läge. Fördelardrevet skall monteras så att vinkeln A (se bilden) blir ca 5° på B 20 B mot tidigare 35°.

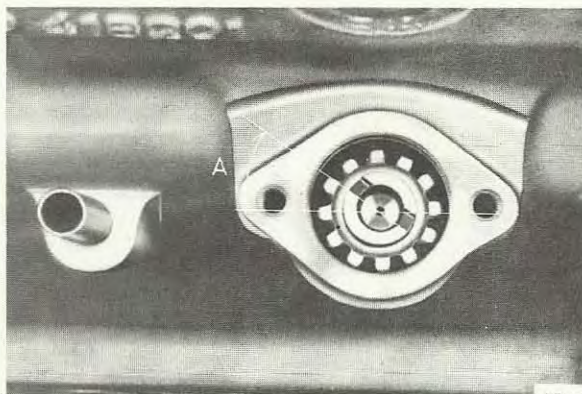

VOLVO
110 nr4