

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.
3

GRUPP
37

NR
207

DATUM
Feb. 1996

BETR.
Ny ledningssko som reservdel


200 1985-

Sida 1 av 1

Ny ledningssko som reservdel

Ledningssko med detaljnummer 1398314-3 utgår som reservdel och ersätts av ledningssko med detaljnummer 9441576-7.

På de bilar som har tändstyrenhet Chrysler (detaljnummer 3517641) finns en hylsa på vissa av kontaktstiften. Hylsan måste tas bort om ledningsskon på ledningsmattan till tändstyrenheten, byts till nytt utförande.

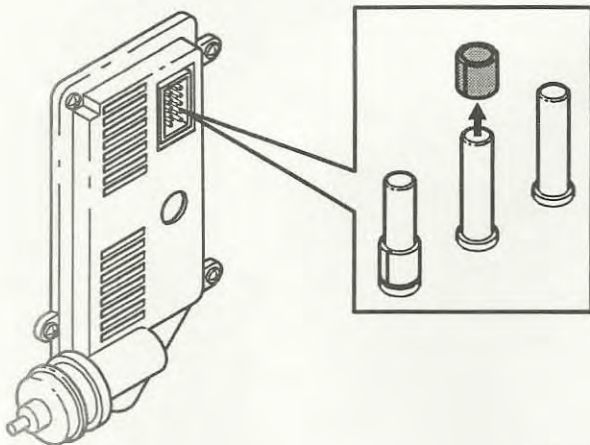

3700693A

Borttagning av hylsa på kontaktstiften

Dra hylsan rakt upp med en tång på de kontaktstift som ska anslutas till ny typ av ledningssko.

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförförman	Servicetekniker								