


AVD. <b>P</b>	<b>9</b>	GRUPP 92
BETR. Kylanläggning 140, 164		NR 5
		DATUM Juni 76

## Service meddelande


Tryckt tidigare som verkstadsmeddelande grupp 92 nr 15.

### Åtgärd vid kompressormontering

För att eliminera risken att kompressorkonsolen lossnar från motorn, måste all färg tas bort från konsolens och motorns anliggningsytor, innan monteringen.

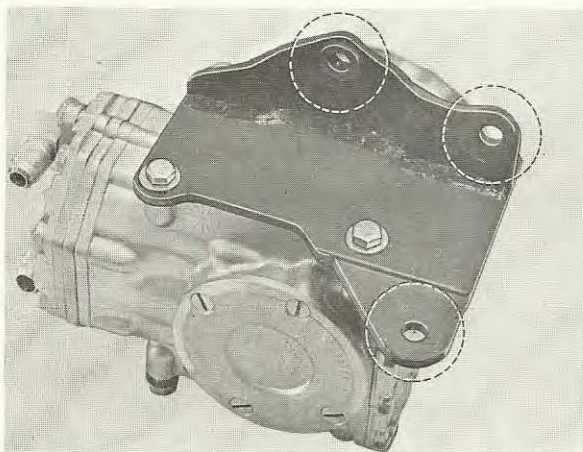

VOLVO  
112 020

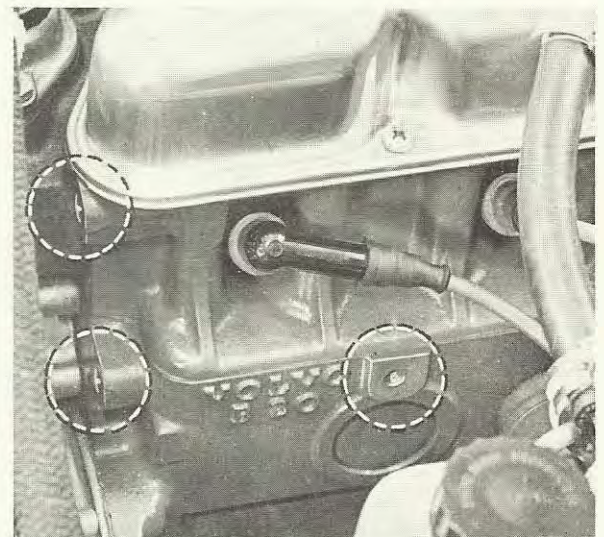

VOLVO  
112 021

Avlägsna all färg på anliggningsytorna inom de markerade områdena.