


PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>3</b>	<b>32</b>
BETR.	NR.	
Batteriladdning, dieslar	<b>18</b>	
240	DATUM	
	Juni 86	

## Servicemeddelande

### Dieslar med dålig batteriladdning

Dålig batteriladdning på dieslbilar kan bero på otillräcklig jordning mellan generator och motorblock.

Detta åtgärdas genom att en separat kabel (det.nr. 1 215 278-1) dras mellan generatorn och motorblocket, se bilden.

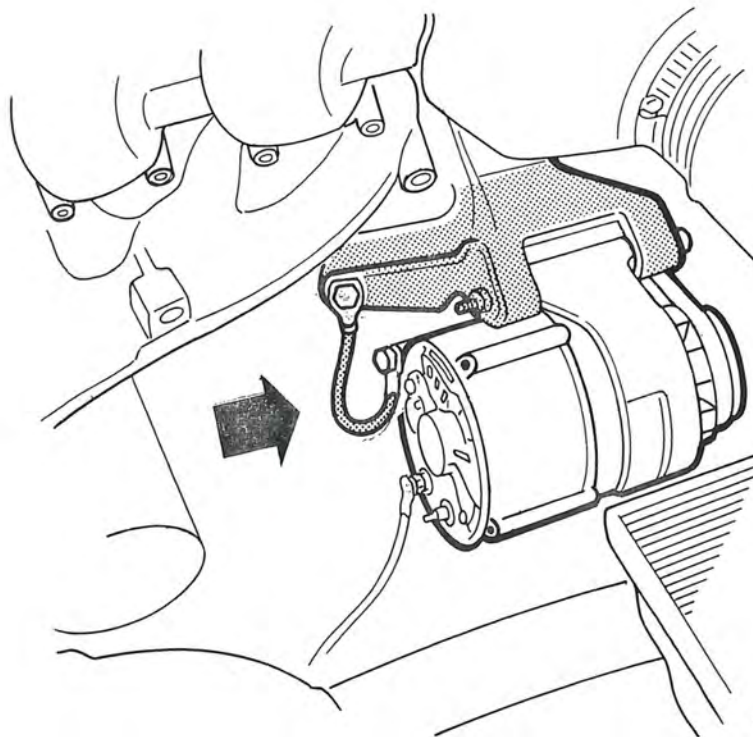

142 442