


AVD.	P	4	GRUPP	43
BETR.	Växellåda M 40, 41 240		NR	3
			DATUM	Febr 75

Service meddelande

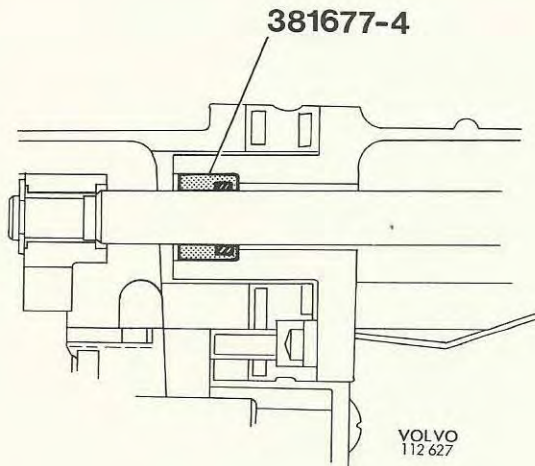

Läckage från spakstället

I enstaka fall kan läckage uppstå genom spakställets främre bussning.

Vi har därför tagit fram lösa bussningar som reservdel, detaljnummer 381 677 - 4. Vid montering är det lämpligt att anbringa tätningsmedel (t.ex. Permatex) mellan bussning och lock.