VOLVO

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	1	17
BETR.		NR
Garantiservice 240, 260		4
		DATUM
		Nov 78

Servicemeddelande

Detta meddelande ändrar servicehandboken Avd 1 (17) Garantiservice sid. 3 och 15

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

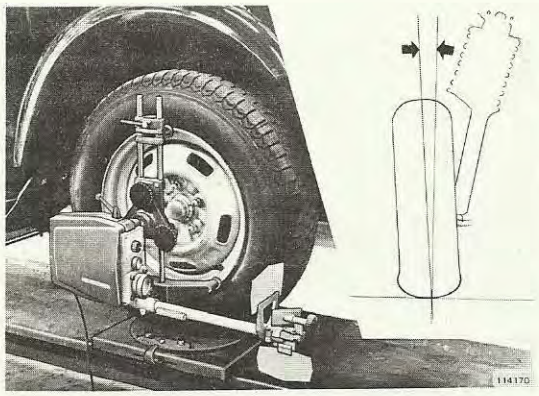

Nytt värde för cambervinklar

Rekommenderat nytt värde för Camber: 0 till +1°.

För att undvika s.k. skulderslitage på däckens yttersidor bör cambervinkeln ställas så nära 0 som möjligt. Skillnaden mellan höger och vänster hjul får inte överstiga 1/2°.